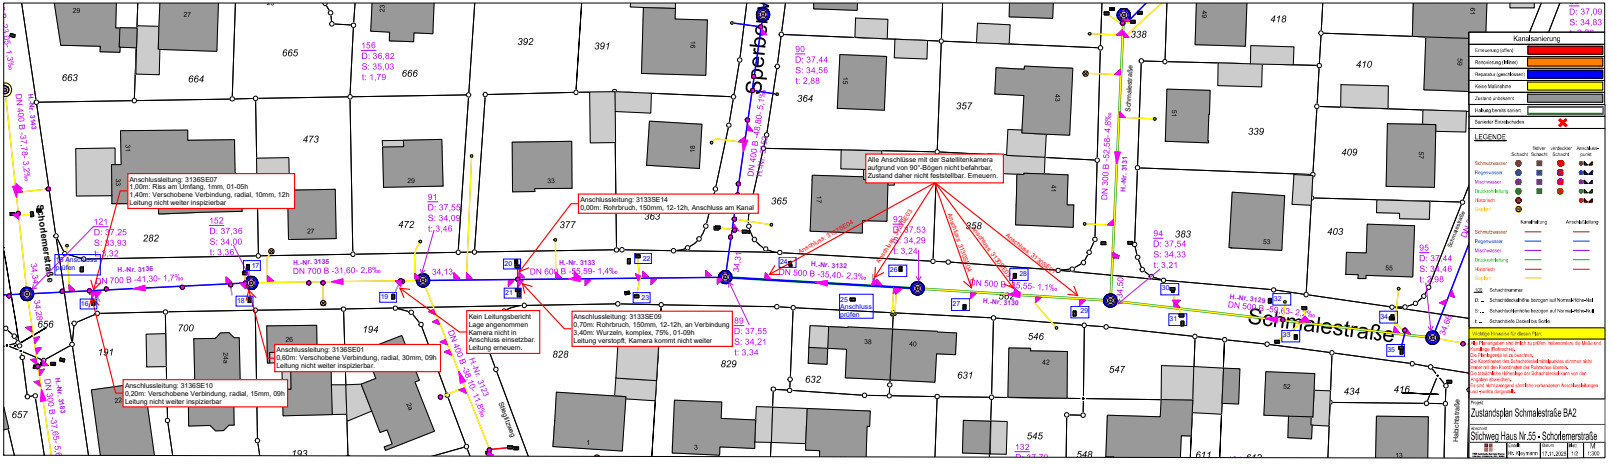
Schmalestraße
Schorlemerstraße
Sperberg
Schmalestraße
Stichweg
Halbhufenstraße
Anschlussleitung: 3136SE07
1,00m: Riss am Umfang, 1mm, 01-05h
1,40m: Verschobene Verbindung, radial, 10mm, 12h
Leitung nicht weiter inspizierbar
Anschlussleitung: 3136SE10
0,20m: Verschobene Verbindung, radial, 15mm, 09h
Leitung nicht weiter inspizierbar
Anschlussleitung: 3136SE01
0,60m: Verschobene Verbindung, radial, 30mm, 09h
Leitung nicht weiter inspizierbar.
Anschlussleitung: 3133SE14
0,00m: Rohrbruch, 150mm, 12-12h, Anschluss am Kanal
Anschlussleitung: 3133SE09
0,70m: Rohrbruch, 150mm, 12-12h, an Verbindung
3,40m: Wurzeln, komplex, 75%, 01-09h
Leitung verstopft, Kamera kommt nicht weiter
Kein Leitungsbericht
Lage angenommen
Kamera nicht in
Anschluss einsetzbar.
Leitung erneuern.
Alle Anschlüsse mit der Satelitenkamera
aufgrund von 90°-Bögen nicht befahrbar,
Zustand daher nicht feststellbar. Erneuern.
Kanalsanierung
Erneuerung (offen)
Renovierung (Inliner)
Reparatur (punktförmig)
Keine Maßnahme
Zustand unbekannt
Haltung bereits saniert
Sanierter Einzelschaden
LEGENDE
Schmutzwasser
Regenwasser
Mischwasser
Druckrohrleitung
Kanalgut
Schmutzwasser
Regenwasser
Mischwasser
Druckrohrleitung
Kanalgut
Schachtnummer
Schachtdeckel/Rohr bezogen auf Normalhöhennull
Schachtdeckel/Rohr bezogen auf Normalhöhennull
Schachtdeckel Oststadt bei Sohle
Projekt
Zustandsplan Schmalestraße BA2
Bearbeitung
Stichweg Haus Nr.55 - Schorlemerstraße
Datum
17.01.2025
Blatt
1 / 1
M
1:500