

Haltungs-Stammdaten

Haltung **0896701101**

Oberer Schacht 08967011

Unterer Schacht 08967014

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 54,50 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1960
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Puesselbueren
Straße Berliner Straße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 52,350 mNN
Sohlhöhe unten 51,950 mNN
Außendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
Abwasserart WGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone II
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345708967014
DMP-Länge 54,50 m
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 0896701101

Oberer Schacht 08967011

Unterer Schacht 08967014

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 54,50 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1960
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Puesselbueren
Straße Berliner Straße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 52,350 mNN
Sohlhöhe unten 51,950 mNN
Außendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
Abwasserart WGS
Grundw.abstand
Wasserschutz Schutzzone II
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345708967014
DMP-Länge 54,50 m
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 11.03.2026

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 53,50 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur P&B Umwelttechnik / Herr Beckmann
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:02	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
625	00:04:04	11,60	BBD.A	A	Anfang (1): Pos: 4 - 8; Eindringendes Bodenmaterial, Sand, Querschnittsreduzierung = 20%, an Verbindung
	00:04:29	11,60	BBF.C		Pos: 6; Infiltration, fließend, verwirbelungen im Sand
	00:05:23	12,10	BBF.C		Pos: 6; Infiltration, fließend, verwirbelungen im Sand
	00:06:17	14,40	BBD.A	A	Ende(1): Pos: 4 - 8; Eindringendes Bodenmaterial, Sand, Querschnittsreduzierung = 20%, an Verbindung
626	00:06:34	14,90	BBB.A	A	Anfang (2): Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
	00:10:03	37,60	BCA.D.A		Pos: 12; einfacher Anschluss, gebohrt, offen, Höhe = 150mm, Steinzeug
627	00:10:11	37,60	BAG		Pos: 12; Einragender Anschluss, einr. Länge = 5%

Haltungsbericht

Haltung 0896701101

Oberer Schacht 08967011

Unterer Schacht 08967014

Inspektion 11.03.2026

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 53,50 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur P&B Umwelttechnik / Herr Beckmann

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:11:49	47,10	BBC.A		Anfang (3): Pos: 4 - 8; Ablagerungen, feines Material, Höhe = 10%, Spülvorgang wurde abgebrochen da immer wieder Sand mit gezogen wurde
	00:12:22	53,50	BBC.A		Ende(3): Pos: 4 - 8; Ablagerungen, feines Material, Höhe = 10%, Spülvorgang wurde abgebrochen da immer wieder Sand mit gezogen wurde
	00:12:25	53,50	BBB.A	A	Ende(2): Pos: 12 - 12; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 1%, an Verbindung
	00:12:30	53,50	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung **0896701101**
Oberer Schacht 08967011
Unterer Schacht 08967014

Insp.datum 11.03.2026
Kanalart Regenwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 54,50 m
Ortsteil Puesselbueren
Straße Berliner Straße
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 53,50 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspekteur P&B Umwelttechnik / Herr Beckmann
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

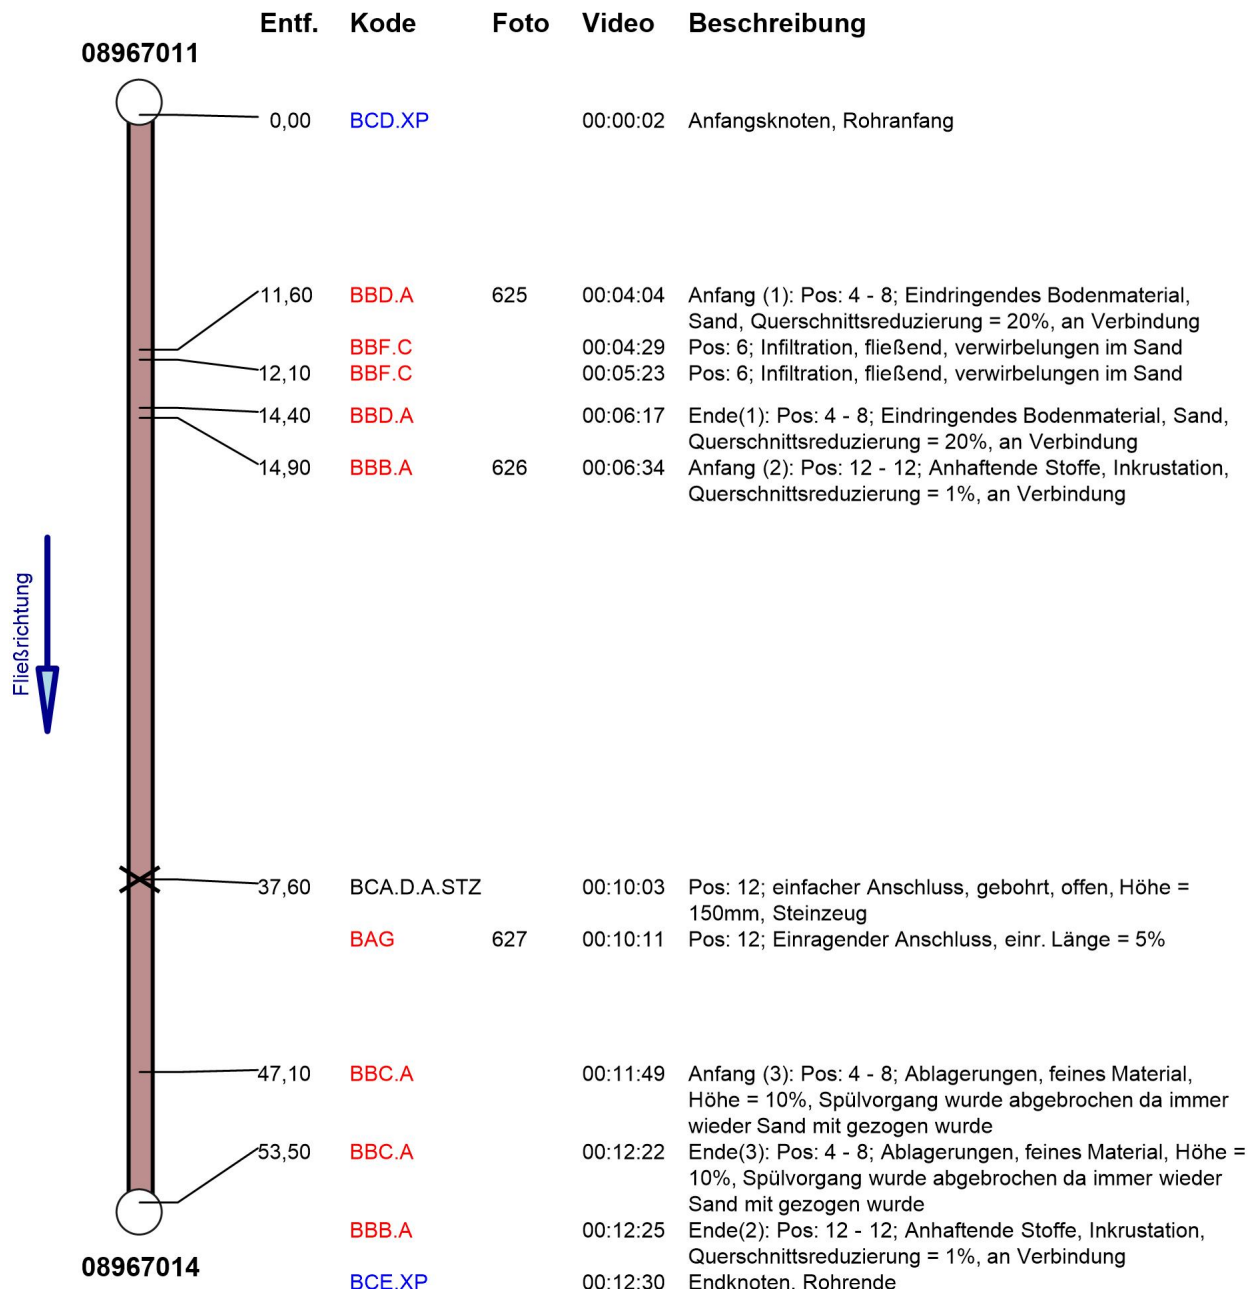

Haltungsbildbericht

Haltung	0896701101	Insp.datum	11.03.2026
Oberer Schacht	08967011	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	08967014	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Puesselbueren / Berliner Straße		

Anfang (1): Pos: 4 - 8; Eindringendes
Bodenmaterial, Sand,
Querschnittsreduzierung = 20%, an
Verbindung

Foto	625
Video	00:04:04
Entf. in Fließr.	11,60 m
Zustand	BBB.A
Position	4 - 8
Datenträger	

Verbindung



Anfang (2): Pos: 12 - 12; Anhaftende
Stoffe, Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 1%, an
Verbindung

Foto	626
Video	00:06:34
Entf. in Fließr.	14,90 m
Zustand	BBB.A
Position	12 - 12
Datenträger	

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung	0896701101	Insp.datum	11.03.2026
Oberer Schacht	08967011	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	08967014	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Puesselbueren / Berliner Straße		

Pos: 12; Einragender Anschluss,
eintr. Länge = 5%

Foto	627
Video	00:10:11
Entf. in Fließr.	37,60 m
Zustand	BAG
Position	12
Datenträger	

