



Haltungs-Stammdaten

Haltung **0994407201****Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944072

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 49,78 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
 im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren
Straße Erlengrund
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 58,530 mNN
Sohlhöhe unten 58,530 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345709944075
DMP-Länge 49,78 m
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum Öffentlich

Sanierung

Innenschutz Nicht vorhanden
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung



Haltungsbericht

Haltung 0994407201**Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Stammdaten allgemein**

Haltungslänge 49,78 m
Kanalart Regenwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1964
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren
Straße Erlengrund
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 58,530 mNN
Sohlhöhe unten 58,310 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345709944075
DMP-Länge 49,78 m
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum Öffentlich

Sanierung

Innenschutz Nicht vorhanden
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung

Inspektion 18.03.2024

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 31,70 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur Herr Henseler
Wetter kein Niederschlag
Temperatur
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:15	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
	00:00:19	0,00	BAF.A.E		Anfang (1): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar



Haltungsbericht

Haltung 0994407201**Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Inspektion 18.03.2024****Insp.-Richtung** Gegen Fließrichtung**Inspektionslänge** 31,70 m**Bezugspunkt Entf.** Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung**Bemerkung****Inspekteur** Herr Henseler**Wetter** kein Niederschlag**Temperatur****Reinigung** Ja**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen**Datenträger**

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:01:30	10,50	BCA.E.A		Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
	00:01:31	10,50	BAH.C		Pos: 3; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	00:01:31	10,50	BAG		Pos: 3; Einragender Anschluss, einr. Länge = 10%
	00:01:49	11,20	BCA.E.A		Pos: 9; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
	00:01:49	11,20	BAH.A		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, falsche Lage um das Rohr
	00:01:50	11,20	BAH.C		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	00:01:51	11,20	BAH.B		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, Spalt zwischen Anschlussende u. Rohr
1365	00:02:18	13,40	BAC.A		Pos: 10 - 12; Bruch, Länge = 80mm
1366	00:02:18	13,40	BAO		Pos: 10; Boden sichtbar
1367	00:02:37	15,10	BBA.B	A	Pos: 4 - 5; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung = 3%, an Verbindung
1368	00:03:03	17,70	BAF.D.E		Pos: 3 - 4; Zuschlagstoffe einragend, Ursache nicht eindeutig feststellbar
1369	00:04:14	26,20	BAB.B.C		Pos: 8 - 10; Riss, komplex, Breite = 1mm
	00:04:14	26,20	BCA.E.A		Pos: 9; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm, Steinzeug
1370	00:04:15	26,30	BAH.C		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
1371	00:04:15	26,30	BAB.B.C		Anfang (2): Pos: 8 - 11; Riss, komplex, Breite = 2mm
	00:04:27	26,70	BAB.B.C		Ende(2): Pos: 8 - 11; Riss, komplex, Breite = 2mm
1372	00:04:31	26,80	BAF.E.E		Pos: 10 - 12; Zuschlagstoffe fehlen, Ursache nicht eindeutig feststellbar
1373	00:04:43	27,40	BAB.B.C		Anfang (3): Pos: 8 - 4; Riss, komplex, Breite = 4mm
1374	00:04:56	27,60	BAC.B		Pos: 10 - 1; Fehlen von Teilen, Länge = 60mm
1375	00:04:56	27,60	BAO		Pos: 10 - 12; Boden sichtbar
	00:05:07	28,30	BAB.B.C		Ende(3): Pos: 8 - 4; Riss, komplex, Breite = 4mm
1376	00:05:19	28,30	BAF.B.E	A	Pos: 8 - 11; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	00:05:20	28,30	BAO		Pos: 10 - 12; Boden sichtbar



Haltungsbericht

Haltung 0994407201**Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Inspektion 18.03.2024****Insp.-Richtung** Gegen Fließrichtung**Inspektionslänge** 31,70 m**Bezugspunkt Entf.** Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung**Bemerkung****Inspekteur** Herr Henseler**Wetter** kein Niederschlag**Temperatur****Reinigung** Ja**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen**Datenträger**

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:05:21	28,30	BAP		Pos: 10 - 12; Hohlraum sichtbar
	00:05:51	31,50	BCA.E.A		Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 100mm, Breite = 100mm, Beton
	00:05:51	31,50	BAH.C		Pos: 3; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	00:05:52	31,50	BAG		Pos: 3; Einragender Anschluss, einr. Länge = 20%
	00:05:59	31,70	BDC.Y.Y		Abbruch der Inspektion, Kamera kommt nicht weiter, Einragender Anschluss
	00:06:02	31,70	BAF.A.E		Ende(1): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar

Gegenuntersuchung 18.03.2024**Insp.-Richtung** In Fließrichtung**Inspektionslänge** 17,70 m**Gesamtinsp.länge** 49,40 m**Bezugspunkt Entf.** Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)**Inspektionsart** selbstfahrende Kamera**Insp.-Verfahren** TV-Untersuchung**Bemerkung****Inspekteur** Herr Henseler**Wetter** kein Niederschlag**Temperatur****Reinigung** Ja**Wasserhaltung** keine Maßnahme getroffen**Datenträger**

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:08	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
	00:00:16	0,00	BAF.A.E		Anfang (4): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar
1377	00:00:39	2,60	BAB.B.A		Pos: 11; Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm
1378	00:00:43	2,70	BAF.B.E	A	Pos: 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
1379	00:01:10	5,40	BAB.B.A		Pos: 10 - 3; Riss, in Längsrichtung, Breite = 12mm
1380	00:01:20	5,60	BAC.A		Pos: 10 - 2; Bruch, Länge = 50mm
	00:01:21	5,60	BAO		Pos: 10 - 2; Boden sichtbar

Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 30

48268 Greven

Tel.: 02575 / 9 77 55 33

Fax: 02575 / 9 77 55 39



Ahlert

*wir reinigen und
untersuchen Kanäle.*



Haltungsbericht

Haltung 0994407201

Oberer Schacht 09944072

Unterer Schacht 09944075

Gegenuntersuchung 18.03.2024

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 17,70 m

Gesamtinsp.länge 49,40 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur Herr Henseler

Wetter kein Niederschlag

Temperatur

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:01:22	5,60	BAP		Pos: 10 - 2; Hohlraum sichtbar
	00:02:46	17,70	BDC.Y.Y		Abbruch der Inspektion, Gegenseite erreicht
	00:02:50	17,70	BAF.A.E		Ende(4): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar

Haltungsgrafik

Haltung **0994407201**
Oberer Schacht 09944072
Unterer Schacht 09944075

Insp.datum 18.03.2024
Kanalart Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 49,78 m
Ortsteil Ibbenbüren
Straße Erlengrund
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 49,40 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspekteur Herr Henseler
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

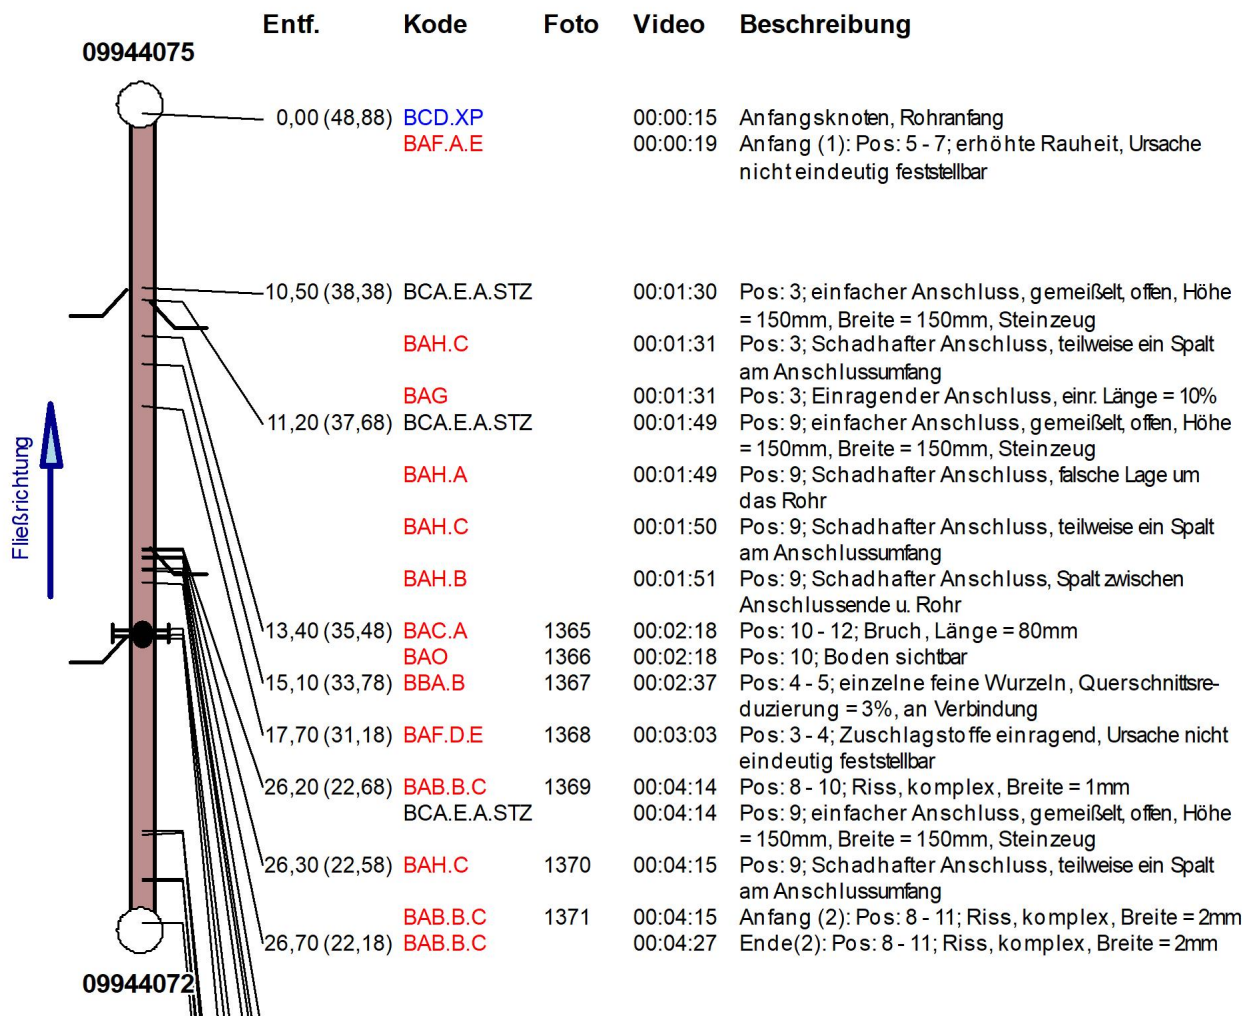



Haltungsgrafik

Haltung	0994407201	Insp.datum	18.03.2024
Oberer Schacht	09944072	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Unterer Schacht	09944075		
	26,80 (22,08) BAF.E.E	1372	00:04:31 Pos: 10 - 12; Zuschlagstoffe fehlen, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	27,40 (21,48) BAB.B.C	1373	00:04:43 Anfang (3): Pos: 8 - 4; Riss, komplex, Breite = 4mm
	27,60 (21,28) BAC.B	1374	00:04:56 Pos: 10 - 1; Fehlen von Teilen, Länge = 60mm
	BAO	1375	00:04:56 Pos: 10 - 12; Boden sichtbar
	28,30 (20,58) BAB.B.C		00:05:07 Ende(3): Pos: 8 - 4; Riss, komplex, Breite = 4mm
	BAF.B.E	1376	00:05:19 Pos: 8 - 11; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	BAO		00:05:20 Pos: 10 - 12; Boden sichtbar
	BAP		00:05:21 Pos: 10 - 12; Hohlraum sichtbar
	31,18 (17,70) BAF.A.E		00:02:50 Ende(4): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	BDC.Y.Y		00:02:46 Abbruch der Inspektion, Gegenseite erreicht
	31,50 (17,38) BCA.E.A.B		00:05:51 Pos: 3; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 100mm, Breite = 100mm, Beton
	BAH.C		00:05:51 Pos: 3; Schadhafter Anschluss, teilweise ein Spalt am Anschlussumfang
	BAG		00:05:52 Pos: 3; Einragender Anschluss, einr. Länge = 20%
	31,70 (17,18) BDC.Y.Y		00:05:59 Abbruch der Inspektion, Kamera kommt nicht weiter, Einragender Anschluss
	BAF.A.E		00:06:02 Ende(1): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	43,28 (5,60) BAP		00:01:22 Pos: 10 - 2; Hohlraum sichtbar
	BAO		00:01:21 Pos: 10 - 2; Boden sichtbar
	BAC.A	1380	00:01:20 Pos: 10 - 2; Bruch, Länge = 50mm
	43,48 (5,40) BAB.B.A	1379	00:01:10 Pos: 9 - 2; Riss, in Längsrichtung, Breite = 12mm
	46,18 (2,70) BAF.B.E	1378	00:00:43 Pos: 12; Abplatzung, Ursache nicht eindeutig feststellbar, an Verbindung
	46,28 (2,60) BAB.B.A	1377	00:00:39 Pos: 1; Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm
	48,88 (0,00) BAF.A.E		00:00:16 Anfang (4): Pos: 5 - 7; erhöhte Rauheit, Ursache nicht eindeutig feststellbar
	BCD.XP		00:00:08 Anfangsknoten, Rohranfang

Haltungsbildbericht

Haltung 0994407201

Oberer Schacht 09944072

Unterer Schacht 09944075

Ortsteil/Straße Ibbenbueren / Erlengrund

Insp.datum

18.03.2024

Dimension

300 / 300

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 10 - 12; Bruch, Länge = 80mm

Foto 1365

Video 00:02:18

Entf. gegen Fließr. 13,40 m

Zustand BAC.A

Position 10 - 12

Datenträger

Pos: 10 - 12; Bruch, Länge = 80mm

Ortsteil: Ibbenbueren

Straßenname: Erlengrund

Objektbezeichnung: 0994407201

Inspektionsrichtung: gegen

Profilhöhe: 300 mm Material: Beton

18.03.24 FZ: 999 10:56 LZ1: +0013.48 m 00:02:18

Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201****Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Ortsteil/Straße** Ibbenbueren / Erlengrund**Insp.datum**

18.03.2024

Dimension

300 / 300

KanalartRegenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen ProfilPos: 4 - 5; einzelne feine Wurzeln,
Querschnittsreduzierung = 3%, an
Verbindung**Foto** **1367****Video** 00:02:37**Entf. gegen Fließr.** 15,10 m**Zustand** **BBA.B****Position** 4 - 5**Datenträger**

Verbindung

**Pos: 4 - 5; einzelne feine Wurzeln, Querschnittsreduzierung
= 3%, an Verbindung****Ortsteil: Ibbenbueren****Straßenname: Erlengrund****Objektbezeichnung :0994407201****Inspektionsrichtung: gegen****Profilhöhe: 300 mm Material: Beton****18.03.24 FZ: 999 10:56 LZ1: +0015.18 m 00 02 37**

Haltungsbildbericht

Haltung	0994407201	Insp.datum	18.03.2024
Oberer Schacht	09944072	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	09944075	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbueren / Erlengrund		

Pos: 3 - 4; Zuschlagstoffe einragend,
Ursache nicht eindeutig feststellbar

Pos: 3 - 4; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe einragend,
Ursache nicht eindeutig feststellbar

Foto	1368
------	------

Video	00:03:03
Entf. gegen Fließr.	17,70 m
Zustand	BAF.D.E
Position	3 - 4
Datenträger	

Ortsteil: Ibbenbüren
 Straßenname: Erlegrund
 Objektbezeichnung: 0994407201
 Inspektionsrichtung: gegen
 Profilhöhe: 300 mm Material: Beton
 18.03.24 FZ: 999 10:57 LZ1: +0017.76 m 00 03 03

Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 30

48268 Greven

Tel.: 02575 / 9 77 55 33

Fax: 02575 / 9 77 55 39



Ahlert

*wir reinigen und
untersuchen Kanäle.*



Haltungsbildbericht

Haltung	0994407201	Insp.datum	18.03.2024
Oberer Schacht	09944072	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	09944075	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbueren / Erlengrund		

Pos: 8 - 10; Riss, komplex, Breite =
1mm

Foto 1369

Video 00:04:14

Entf. gegen Fließr. 26,20 m

Zustand BAB.B.C

Position 8 - 10

Datenträger

Ortsteil: Ibbenbueren

Straßenname: Erlengrund

Objektbezeichnung :0994407201

Inspektionsrichtung: gegen

Profilhöhe: 300 mm Material: Beton

18.03.24 FZ: 999 10:58 LZ1: +0025.97 m 00 04 14



Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201****Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Ortsteil/Straße** Ibbenbueren / Erlengrund**Insp.datum**

18.03.2024

Dimension

300 / 300

KanalartRegenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen ProfilPos: 9; Schadhafter Anschluss,
teilweise ein Spalt am
Anschlussumfang**Foto** **1370****Video** 00:04:15**Entf. gegen Fließr.** 26,30 m**Zustand** **BAH.C****Position** 9**Datenträger****Pos: 9; einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe =
150mm, Breite = 150mm, Steinzeug****Ortsteil: Ibbenbueren****Straßenname: Erlengrund****Objektbezeichnung :0994407201****Inspektionsrichtung: gegen****Profilhöhe: 300 mm****Material: Beton**

18.03.24 FZ: 999 10:59 LZ1: +0026.23 m 00 04 15



Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201**

Oberer Schacht 09944072

Unterer Schacht 09944075

Ortsteil/Straße Ibbenbüren / Erlengrund

Insp.datum

18.03.2024

Dimension

300 / 300

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (2): Pos: 8 - 11; Riss,
komplex, Breite = 2mm

Foto **1371**

Video 00:04:15

Entf. gegen Fließr. 26,30 m

Zustand **BAB.B.C**

Position 8 - 11

Datenträger

(A) Anfang (2): Pos: 8 - 11; Riss, komplex, Breite = 2mm

Ortsteil: Ibbenbüren

Straßenname: Erlengrund

Objektbezeichnung: 0994407201

Inspektionsrichtung: gegen

Profilhöhe: 300 mm

Material: Beton

18.03.24

FZ: 999

10:59

LZ1: +0026.35 m

00 04 15

Haltungsbildbericht

Haltung	0994407201	Insp.datum	18.03.2024
Oberer Schacht	09944072	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	09944075	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbueren / Erlengrund		

Pos: 10 - 12; Zuschlagstoffe fehlen,
Ursache nicht eindeutig feststellbar

Pos: 10 - 12; Oberflächenschaden, Zuschlagstoffe fehlen,
Ursache nicht eindeutig feststellbar

Foto	1372
------	------

Video	00:04:31
Entf. gegen Fließr.	26,80 m
Zustand	BAF.E.E
Position	10 - 12
Datenträger	

Ortsteil: Ibbenbüren
 Straßenname: Erlengrund
 Objektbezeichnung :0994407201
 Inspektionsrichtung: gegen
 Profilhöhe: 300 mm Material: Beton
 18.03.24 FZ: 999 11:00 LZ1: +0026,84 m 00 04 31

Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 30
48268 Greven
Tel.: 02575 / 9 77 55 33
Fax: 02575 / 9 77 55 39




Haltungsbildbericht

Haltung	0994407201	Insp.datum	18.03.2024
Oberer Schacht	09944072	Dimension	300 / 300
Unterer Schacht	09944075	Kanalart	Regenwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbueren / Erlengrund		

Anfang (3): Pos: 8 - 4; Riss,
komplex, Breite = 4mm

Foto 1373

Video 00:04:43
Entf. gegen Fließr. 27,40 m
Zustand BAB.B.C
Position 8 - 4
Datenträger

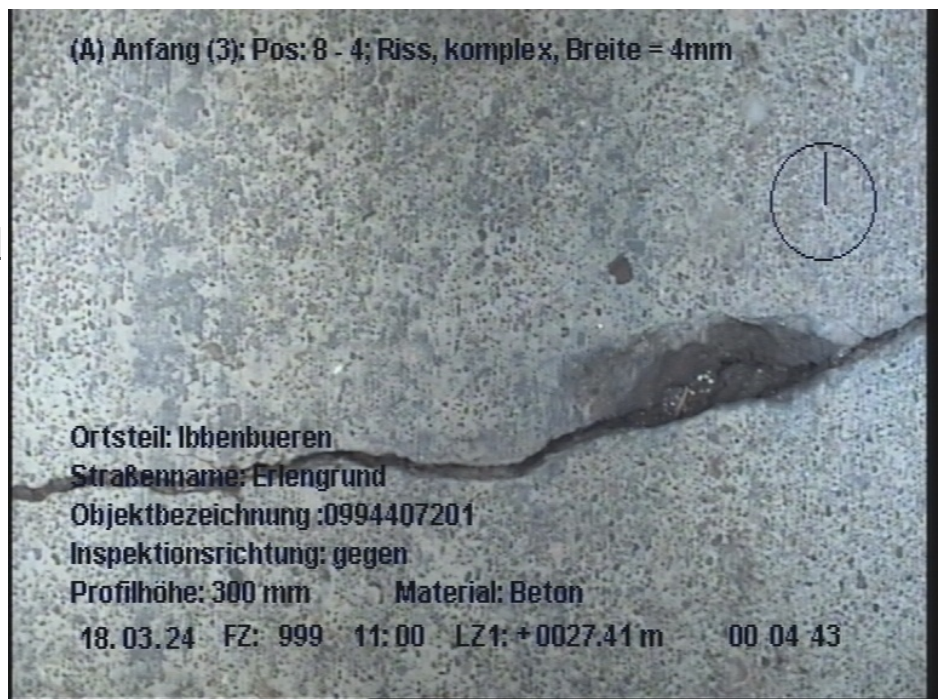



Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201****Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Ortsteil/Straße** Ibbenbueren / Erlengrund**Insp.datum**

18.03.2024

Dimension

300 / 300

KanalartRegenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen ProfilPos: 10 - 1; Fehlen von Teilen,
Länge = 60mm**Foto** **1374****Video** 00:04:56**Entf. gegen Fließr.** 27,60 m**Zustand** **BAC.B****Position** 10 - 1**Datenträger****Pos: 10 - 1; Fehlen von Teilen, Länge = 60mm****Ortsteil: Ibbenbueren****Straßenname: Erlengrund****Objektbezeichnung: 0994407201****Inspektionsrichtung: gegen****Profilhöhe: 300 mm****Material: Beton****18.03.24 FZ: 999 11:01 LZ1: +0027.68 m 00 04 56**



Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201****Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Ortsteil/Straße** Ibbenbueren / Erlengrund**Insp.datum**

18.03.2024

Dimension

300 / 300

KanalartRegenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 10 - 12; Boden sichtbar

Foto **1375****Video** 00:04:56**Entf. gegen Fließr.** 27,60 m**Zustand** **BAO****Position** 10 - 12**Datenträger****Pos: 10 - 12; Boden sichtbar****Ortsteil: Ibbenbueren****Straßenname: Erlengrund****Objektbezeichnung: 0994407201****Inspektionsrichtung: gegen****Profilhöhe: 300 mm****Material: Beton****18.03.24 FZ: 999 11:01 LZ1: +0027.68 m 00 04 56**

Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 30

48268 Greven

Tel.: 02575 / 9 77 55 33

Fax: 02575 / 9 77 55 39



Ahlert

*wir reinigen und
untersuchen Kanäle.*



Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201**

Oberer Schacht 09944072

Unterer Schacht 09944075

Ortsteil/Straße Ibbenbueren / Erlengrund

Insp.datum

18.03.2024

Dimension

300 / 300

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 11; Riss, in Längsrichtung,
Breite = 1mm

Foto **1377**

Video 00:00:39


Entf. in Fließr. 2,60 m

Zustand **BAB.B.A**

Position 11

Datenträger

Gegenuntersuchung

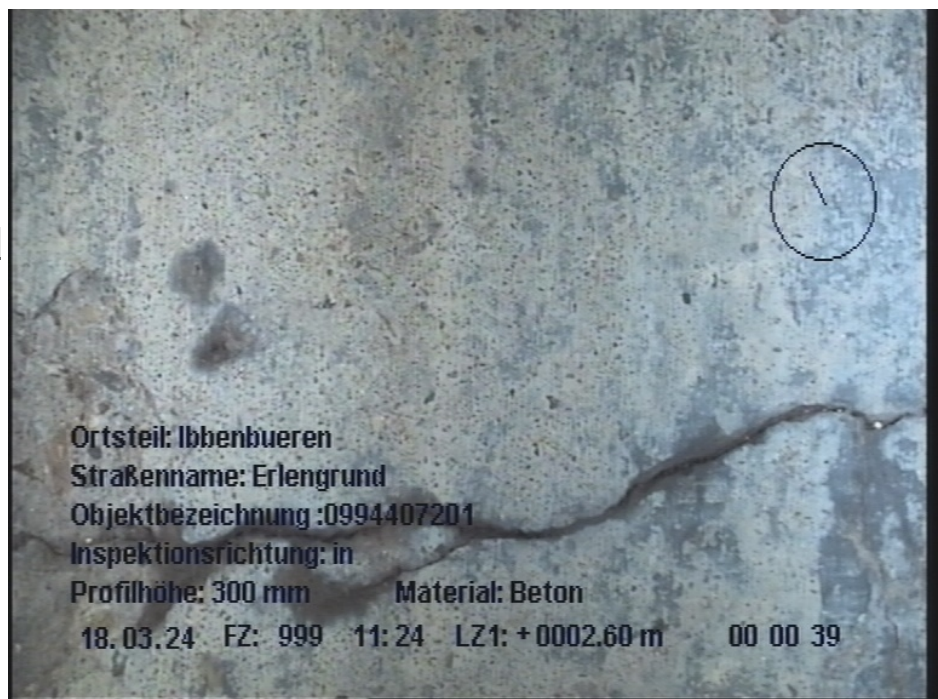

Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 30

48268 Greven

Tel.: 02575 / 9 77 55 33

Fax: 02575 / 9 77 55 39



Ahlert

wir reinigen und
untersuchen Kanäle.



Haltungsbildbericht

Haltung 0994407201

Oberer Schacht 09944072

Unterer Schacht 09944075

Ortsteil/Straße Ibbenbueren / Erlengrund

Insp.datum

18.03.2024

Dimension

300 / 300

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12; Abplatzung, Ursache nicht
eindeutig feststellbar, an Verbindung

Foto 1378

Video 00:00:43

Entf. in Fließr. 2,70 m

Zustand BAF.B.E

Position 12

Datenträger

Verbindung

Gegenuntersuchung

Pos: 11; Riss, in Längsrichtung, Breite = 1mm

Ortsteil: Ibbenbueren

Straßenname: Erlengrund

Objektbezeichnung: 0994407201

Inspektionsrichtung: in

Profilhöhe: 300 mm

Material: Beton

18.03.24 FZ: 999 11:24 LZ1: +0002.77 m 00 00 43



Haltungsbildbericht

Haltung **0994407201****Oberer Schacht** 09944072**Unterer Schacht** 09944075**Ortsteil/Straße** Ibbenbueren / Erlengrund**Insp.datum**

18.03.2024

Dimension

300 / 300

KanalartRegenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen ProfilPos: 10 - 3; Riss, in Längsrichtung,
Breite = 12mm**Foto** **1379****Video** 00:01:10**Entf. in Fließr.** 5,40 m**Zustand** **BAB.B.A****Position** 10 - 3**Datenträger****Gegenuntersuchung****Pos: 10 - 3; Riss, in Längsrichtung, Breite = 12mm****Ortsteil:** Ibbenbueren**Straßenname:** Erlengrund**Objektbezeichnung:** 0994407201**Inspektionsrichtung:** in**Profilhöhe:** 300 mm**Material:** Beton

18.03.24 FZ: 999 11:25 LZ1: +0005.49 m 00 01 10

Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Straße 30

48268 Greven

Tel.: 02575 / 9 77 55 33

Fax: 02575 / 9 77 55 39



Ahlert

*wir reinigen und
untersuchen Kanäle.*



Haltungsbildbericht

Haltung 0994407201

Oberer Schacht 09944072

Unterer Schacht 09944075

Ortsteil/Straße Ibbenbueren / Erlengrund

Insp.datum

18.03.2024

Dimension

300 / 300

Kanalart

Regenwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 10 - 2; Bruch, Länge = 50mm

Foto 1380

Video 00:01:20

Entf. in Fließr. 5,60 m

Zustand BAC.A

Position 10 - 2

Datenträger

Gegenuntersuchung

Pos: 10 - 2; Bruch, Länge = 50mm

Ortsteil: Ibbenbueren

Straßenname: Erlengrund

Objektbezeichnung :0994407201

Inspektionsrichtung: in

Profilhöhe: 300 mm

Material: Beton

18.03.24 FZ: 999 11:25 LZ1: +0005.67 m 00 01 20