

Haltungs-Stammdaten

Haltung 1393501701

Oberer Schacht 13935017

Unterer Schacht 13935019

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 50.79 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1963
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 68.850 mNN
Sohlhöhe unten 67.380 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713935019
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 1393501701

Oberer Schacht 13935017

Unterer Schacht 13935019

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 50.79 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1963
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 200 mm
Höhe 200 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 68.850 mNN
Sohlhöhe unten 67.380 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713935019
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 21.12.2020

Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Inspektionslänge 46.70 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Wetter kein Niederschlag
Temperatur 2 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:12	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
921	00:01:54	0.70	BAJ.B	A	Pos: 6; Verschobene Verbindung, radial, Distanz = 20mm, an Verbindung
	00:02:28	1.50	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
922	00:02:51	1.50	BAH.D		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt
	00:04:39	9.70	BCA.A.B		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:10:38	26.80	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
923	00:10:53	26.80	BAH.D		Pos: 9; Schadhafter Anschluss, beschädigt
	00:13:11	35.20	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:16:09	43.20	BCA.A.B		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm

Haltungsbericht

Haltung 1393501701

Oberer Schacht 13935017

Unterer Schacht 13935019

Inspektion 21.12.2020

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung	Inspekteur	C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Inspektionslänge	46.70 m	Wetter	kein Niederschlag
Bezugspunkt Entf.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	Temperatur	2 °C
Inspektionsart	selbstfahrende Kamera	Reinigung	Ja
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Bemerkung		Datenträger	

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:20:56	46.70	BDC.Y		Inspektion abgebrochen, Abbruch der Inspektion, Kamera kommt nicht weiter

Gegenuntersuchung 21.12.2020

Insp.-Richtung	In Fließrichtung	Inspekteur	C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Inspektionslänge	3.90 m	Wetter	kein Niederschlag
Gesamtinsp.länge	50.60 m	Temperatur	2 °C
Bezugspunkt Entf.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	Reinigung	Ja
Inspektionsart	selbstfahrende Kamera	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Datenträger	
Bemerkung			

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:09	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
925	00:01:14	0.10	BAB.B.B	A	Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm, an Verbindung
	00:03:08	3.90	BDC.Z		Inspektion abgebrochen, anderer Grund, Gegenseite erreicht

Haltungsgrafik

Haltung 1393501701

Oberer Schacht 13935017

Unterer Schacht 13935019

Insp.datum

21.12.2020

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 50.79 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 200 / 200

Inspektion

Insp.-Länge 50.60 m
Insp.-Richtung Gegen Fließrichtung
Firma / Operator C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

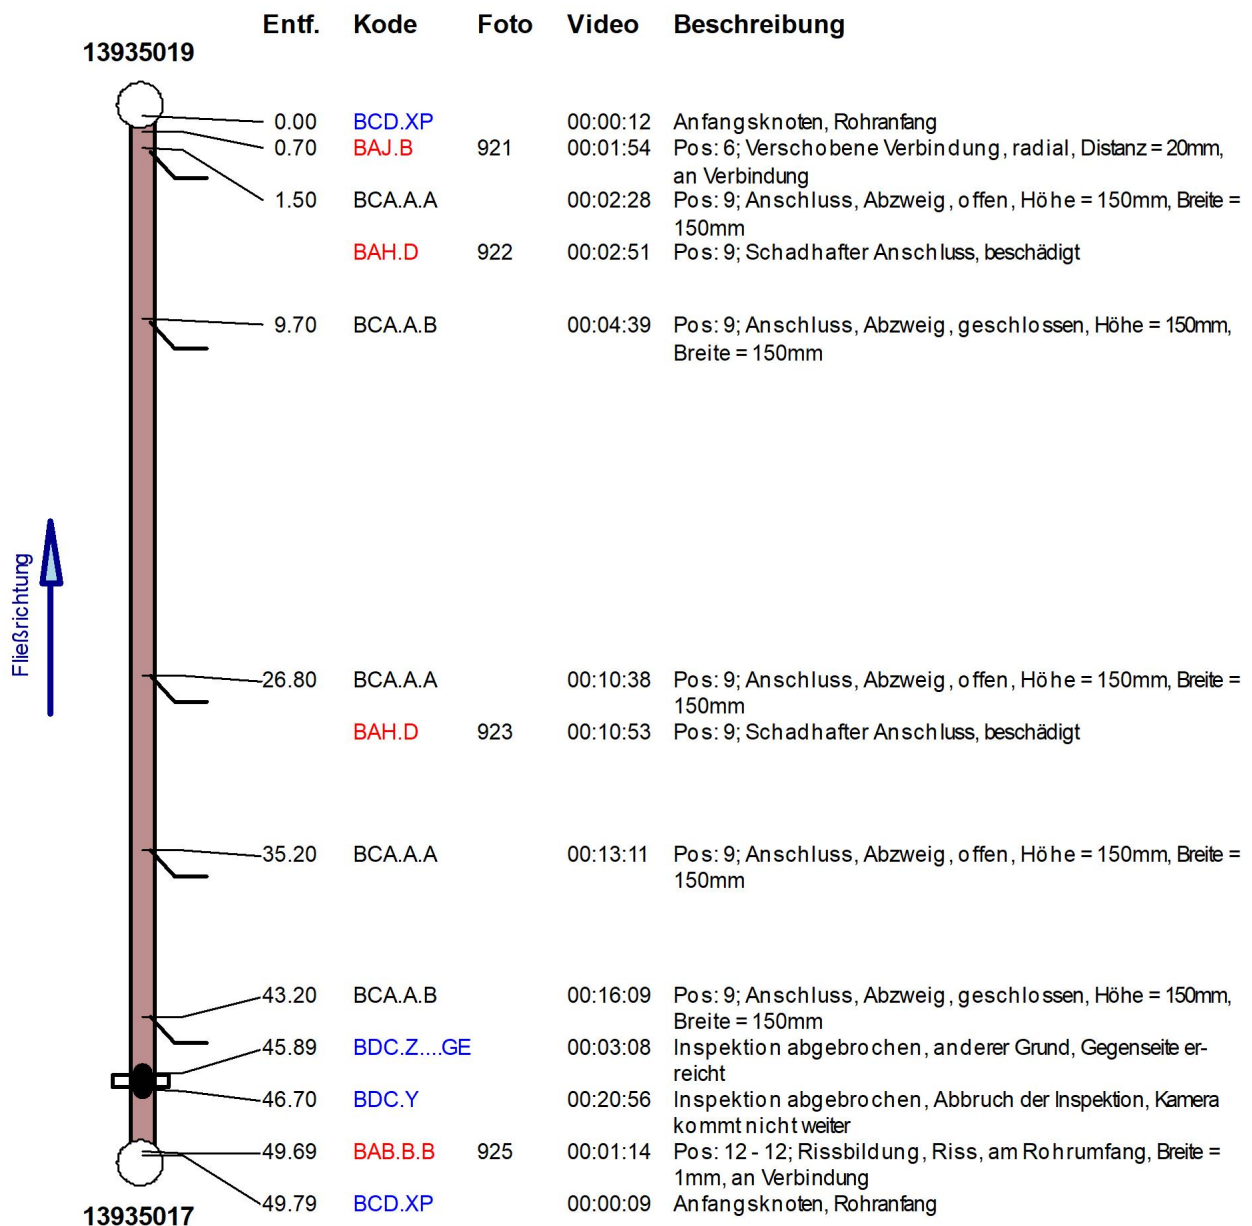

Haltungsbildbericht


Haltung **1393501701**
Oberer Schacht 13935017
Unterer Schacht 13935019
Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Raabestraße

Insp.datum 21.12.2020
Dimension 200 / 200
Kanalart Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 6; Verschobene Verbindung,
radial, Distanz = 20mm, an
Verbindung

Foto	921
Video	00:01:54
Entf. gegen Fließr.	0.70 m
Zustand	BAJ.B
Position	6
Datenträger	

Verbindung

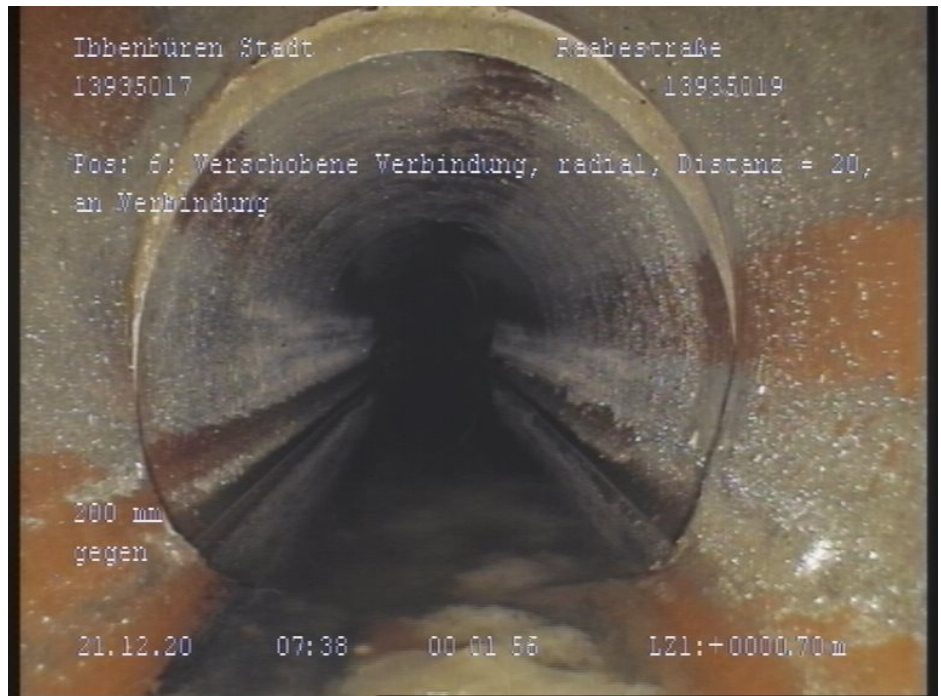

Pos: 9; Schadhafter Anschluss,
beschädigt

Foto	922
Video	00:02:51
Entf. gegen Fließr.	1.50 m
Zustand	BAH.D
Position	9
Datenträger	



Haltungsbildbericht

Haltung	1393501701	Insp.datum	21.12.2020
Oberer Schacht	13935017	Dimension	200 / 200
Unterer Schacht	13935019	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbsbüren Stadt / Raabestraße		

Pos: 9; Schadhafter Anschluss,
beschädigt

Foto	923
Video	00:10:53
Entf. gegen Fließr.	26.80 m
Zustand	BAH.D
Position	9
Datenträger	



Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 1mm, an
Verbindung

Foto	925
Video	00:01:14
Entf. in Fließr.	0.10 m
Zustand	BAB.B.B
Position	12 - 12
Datenträger	

Verbindung
Gegenuntersuchung

