

Haltungs-Stammdaten

Haltung **1393507501**

Oberer Schacht 13935075

Unterer Schacht 13935021

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 49.00 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1963
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 70.000 mNN
Sohlhöhe unten 69.560 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713935021
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 1393507501

Oberer Schacht 13935075

Unterer Schacht 13935021

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 49.00 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1963
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 70.000 mNN
Sohlhöhe unten 69.560 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713935021
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 21.12.2020

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 49.30 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Wetter kein Niederschlag
Temperatur 2 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:10	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
916	00:01:45	0.20	BAB.B.B		Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 2mm
917	00:03:27	1.70	BAC.A	A	Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 500mm, an Verbindung
	00:06:23	16.10	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
918	00:06:46	16.10	BAH.E		Pos: 3; Schadhafter Anschluss, verstopft
	00:09:05	25.10	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:13:26	34.80	BCA.A.B		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:16:44	44.90	BCA.A.A		Pos: 3; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
920	00:19:16	49.20	BBB.A		Pos: 3 - 5; Anhaftende Stoffe, Inkrustation, Querschnittsreduzierung = 2%

Haltungsbericht

Haltung 1393507501

Oberer Schacht 13935075

Unterer Schacht 13935021

Inspektion 21.12.2020

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 49.30 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur C.Pohlmann Fa.Nyenhuis

Wetter kein Niederschlag

Temperatur 2 °C

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
919	00:18:43	49.20	BAB.B.B	A	Pos: 12 - 5; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm, an Verbindung
	00:19:45	49.30	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 1393507501

Oberer Schacht 13935075

Unterer Schacht 13935021

Insp.datum

21.12.2020

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 49.00 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Raabestraße
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 49.30 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator C.Pohlmann Fa.Nyenhuis
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

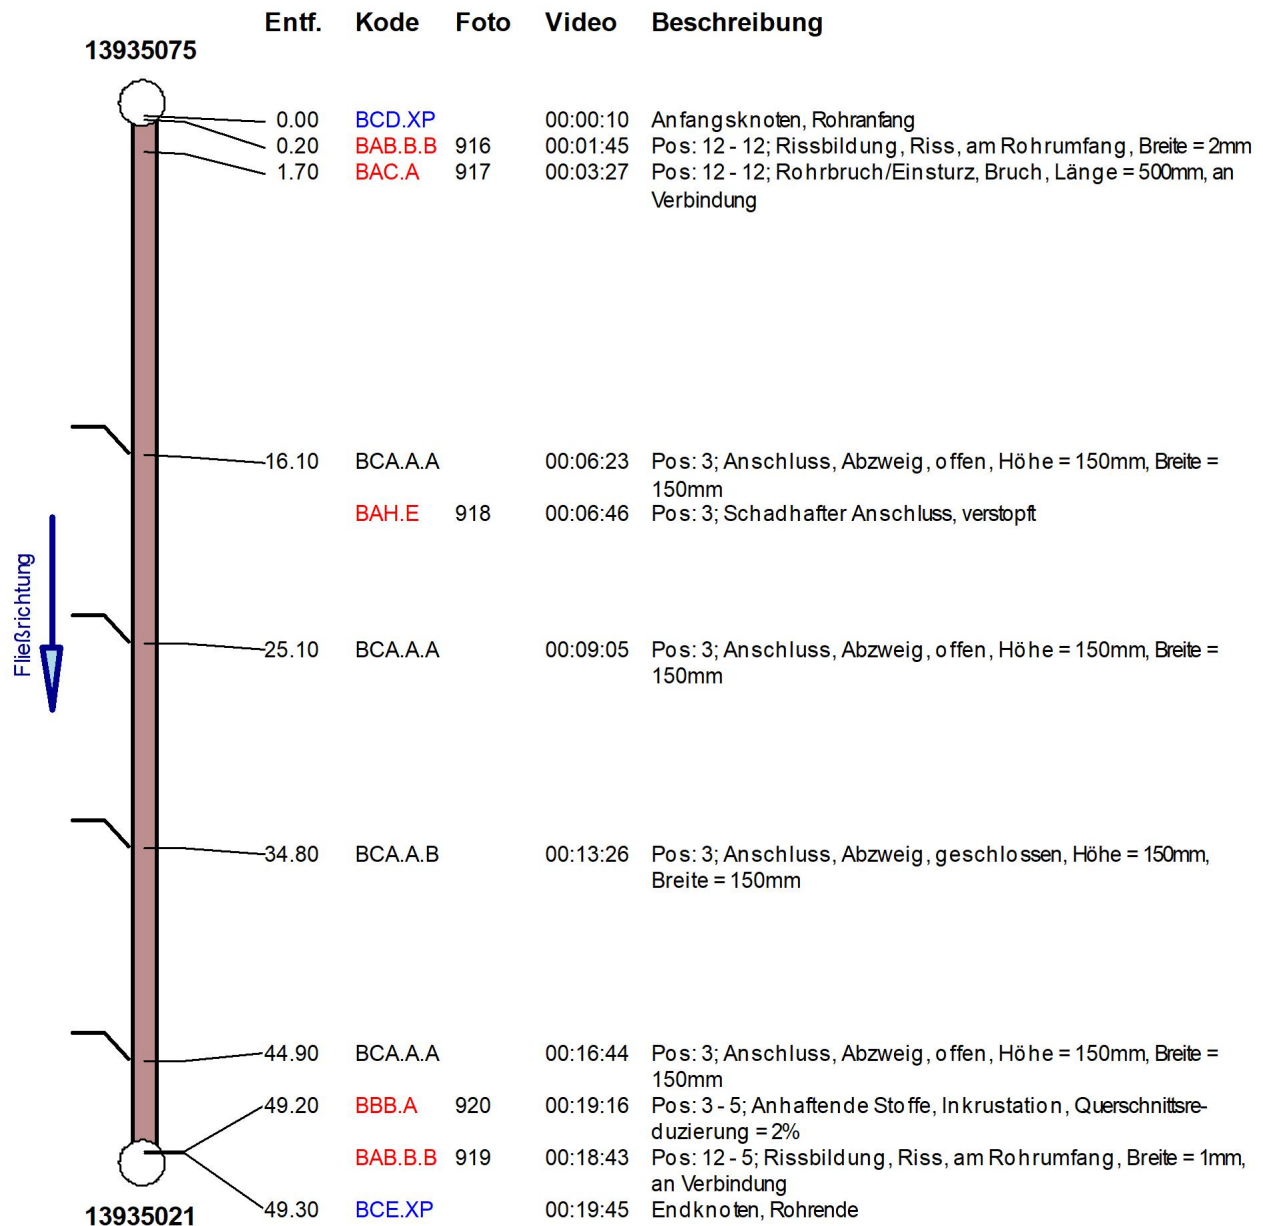

Haltungsbildbericht

Haltung 1393507501

Oberer Schacht 13935075

Unterer Schacht 13935021

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Raabestraße

Insp.datum 21.12.2020

Dimension 250 / 250

Kanalart Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 2mm

Foto 916


Video 00:01:45

Entf. in Fließr. 0.20 m

Zustand BAB.B.B

Position 12 - 12

Datenträger

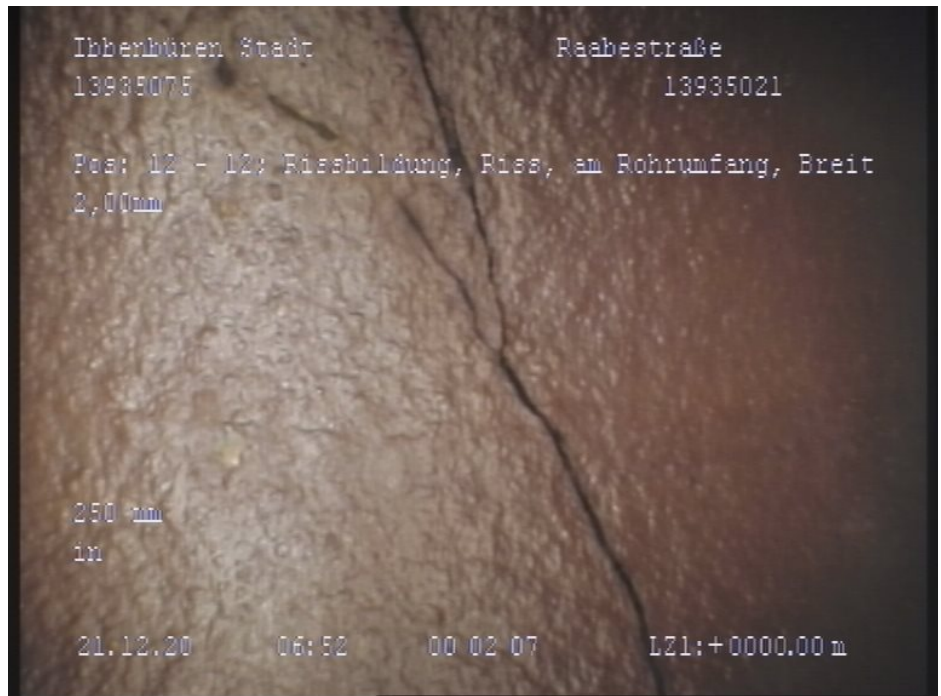

Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 500mm, an
Verbindung

Foto 917

Video 00:03:27


Entf. in Fließr. 1.70 m

Zustand BAC.A

Position 12 - 12

Datenträger

Verbindung

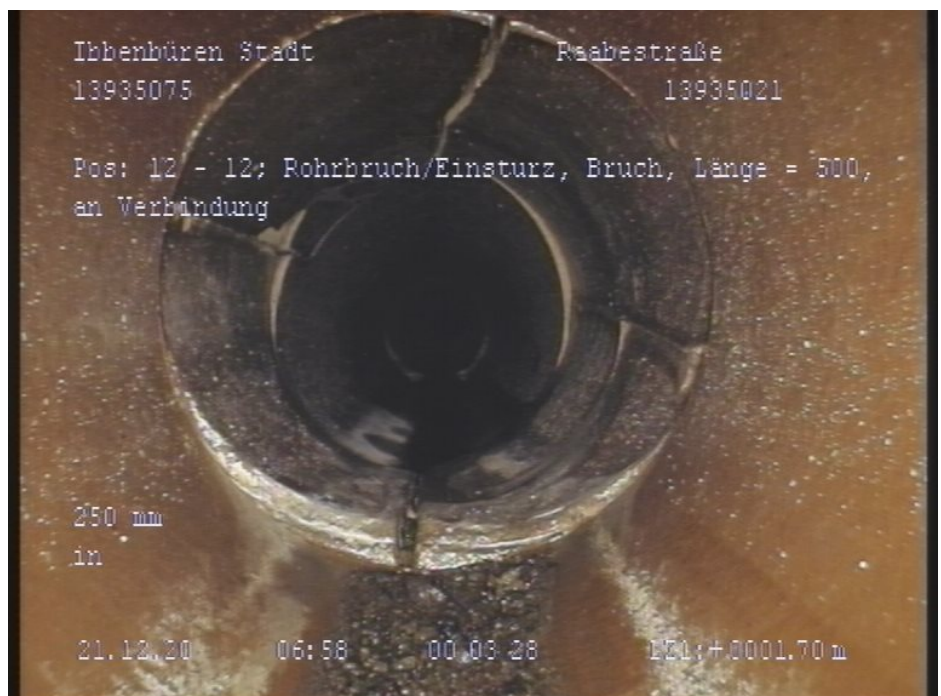

Haltungsbildbericht

Haltung	1393507501	Insp.datum	21.12.2020
Oberer Schacht	13935075	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	13935021	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbüren Stadt / Raabestraße		

Pos: 3; Schadhafter Anschluss,
verstopft


Foto	918
Video	00:06:46
Entf. in Fließr.	16.10 m
Zustand	BAH.E
Position	3
Datenträger	



Pos: 12 - 5; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 1mm, an
Verbindung

Foto	919
Video	00:18:43
Entf. in Fließr.	49.20 m
Zustand	BAB.B.B
Position	12 - 5
Datenträger	

Verbindung

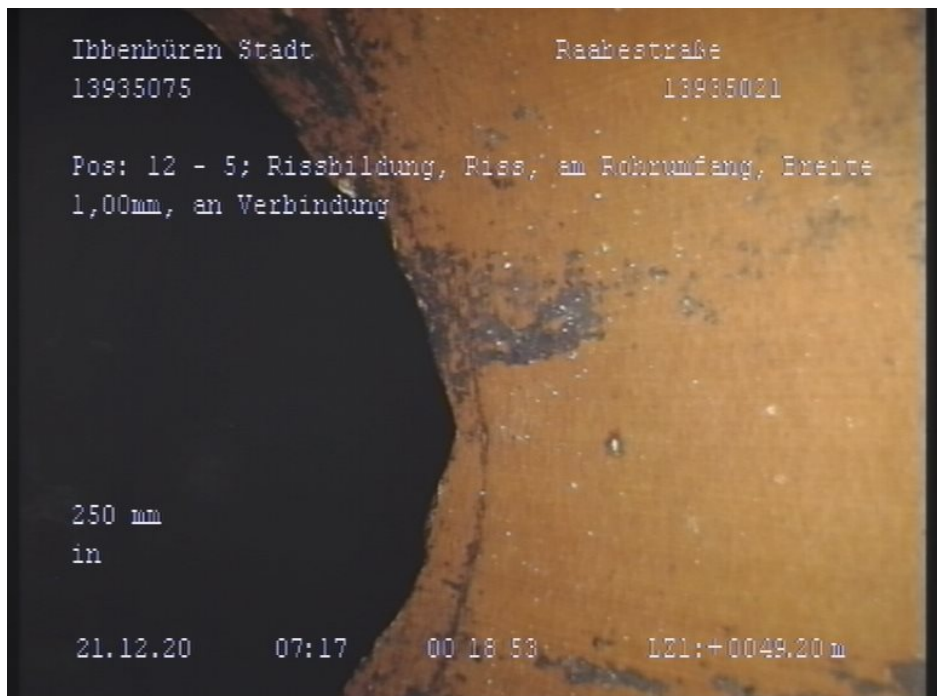

Haltungsbildbericht

Haltung	1393507501	Insp.datum	21.12.2020
Oberer Schacht	13935075	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	13935021	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbüren Stadt / Raabestraße		

Pos: 3 - 5; Anhaftende Stoffe,
Inkrustation,
Querschnittsreduzierung = 2%

Foto 920

Video 00:19:16
Entf. in Fließr. 49.20 m
Zustand **BBB.A**
Position 3 - 5
Datenträger

