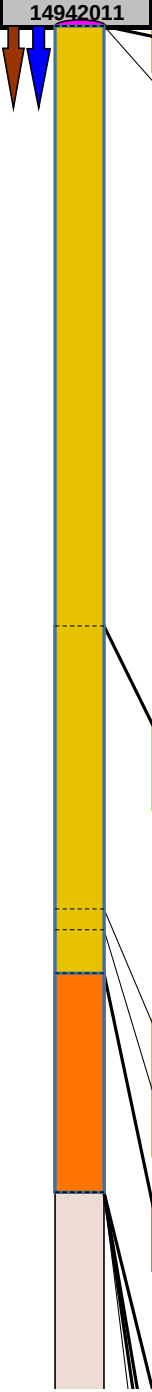



Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494201101	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14942011		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14942009		Haltungslänge	59,30 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	73,60 m	
Unters.-länge	47,70 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	5	400
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BBA C (20,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	0,00	00:00:33	BAF DE A1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	0,00	00:00:20	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	28,00	00:04:38	BAI Z A2	12-04	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %	5,00 %			2		2
	38,40	00:06:14	BBA C	07-09	Wurzeln - komplexes Wurzelwerk Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 15,00 %	15,00 %		3		3	3
	39,40	00:06:40	BBA B	07-10	Wurzeln - einzelne feine Wurzeln Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 5,00 %	5,00 %		3		2	3
	41,50	00:07:17	BBA C A3	07-05	Wurzeln - komplexes Wurzelwerk Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 20,00 %	20,00 %		3		4	4

Ort/Straße	Ibberbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494201101	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14942011		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14942009		Haltungslänge	59,30 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	73,60 m	
Unters.-länge	47,70 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	5	400
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BBA C (20,00)	

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	47,70	00:08:23	BAI Z B2	12-04	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse"	5,00	%			2	2
					Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 5,00 %						
	47,70	00:08:20	BAF DE B1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar				3	1	3
	47,70	00:08:26	BBA C B3	07-05	Wurzeln - komplexes Wurzelwerk Querschnittsminderung in Prozent, die Quantifizierung bezieht sich auf den Hauptkanal 20,00 %	20,00	%		3	4	4
	47,70	00:08:31	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Bewertung ISYBAU 2015				
Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug
Haltung	1494201101	Baujahr: 1962		
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem				
Zulauf	14942011		Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14942009		Haltungslänge	59,30 m
			Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	73,60 m
Unters.-länge	47,70 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	5
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BBA C (20,00)
				400

				Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
Station	Video	Kürzel						D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		3	0	4	
Vorl. Schadenszahlen		200	0	300	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	07-05, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10		20	
Lage an einer Verbindung	Ja ---> D:10	10			
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 360	250	10	360	360
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 2 * 360 + 73,6 * 360 = 26712				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=26712/(360*47,70)=1,5556 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				400
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				5