

Haltungs-Stammdaten

Haltung 1293816101

Oberer Schacht 12938161

Unterer Schacht 12938048

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 23,99 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1973
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Zum Welleken
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 66,560 mNN
Sohlhöhe unten 66,110 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345712938048
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz Nicht vorhanden
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung

Haltungsbericht

Haltung 1293816101

Oberer Schacht 12938161

Unterer Schacht 12938048

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 23,99 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1973
Material Beton
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Zum Welleken
Strang
Überschwem.geb.
Lage Oberfläche
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 300 mm
Höhe 300 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 66,560 mNN
Sohlhöhe unten 66,110 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345712938048
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nennndruck
Eigentum

Sanierung

Innenschutz Nicht vorhanden
Art Auskleidung
Mat. Auskleidung

Inspektion 09.04.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 23,30 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur C.Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Wetter Regen
Temperatur 5 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:12	0,00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
983	00:01:04	0,00	BAC.A	A	Anfang (1): Pos: 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung
984	00:01:28	0,60	BAC.A	A	(1): Pos: 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung
	00:02:44	2,60	BAC.A	A	Ende (1): Pos: 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung
	00:03:18	3,80	BCA.E.A		Pos: 1; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:03:09	3,80	BCA.E.A		Pos: 11; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm

Haltungsbericht

Haltung 1293816101

Oberer Schacht 12938161

Unterer Schacht 12938048

Inspektion 09.04.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 23,30 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur C.Pohlmann Nyenhuis Umweltservice
GmbH

Wetter Regen

Temperatur 5 °C

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:04:56	15,20	BCA.E.A		Pos: 9; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 300mm, Breite = 300mm
985	00:05:18	15,50	BBF.B		Pos: 12; Infiltration, tropfend
	00:06:39	23,30	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung **1293816101**

Oberer Schacht 12938161

Unterer Schacht 12938048

Insp.datum

09.04.2021

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 23,99 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Zum Welleken
Material Beton
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 300 / 300

Inspektion

Insp.-Länge 23,30 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator C.Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

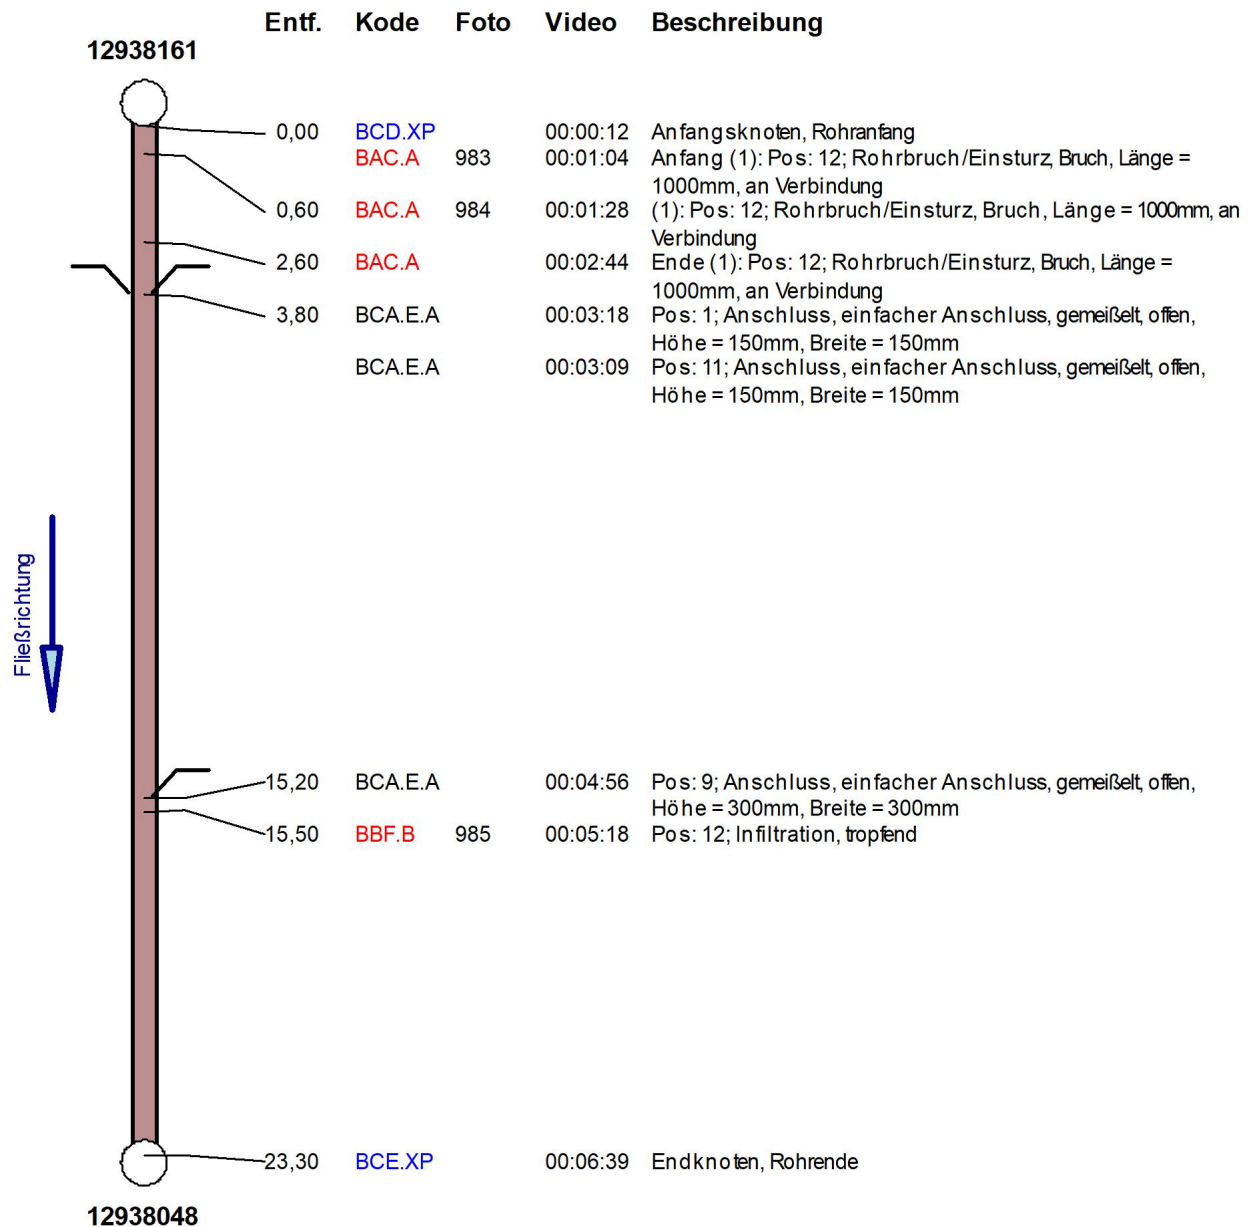

Haltungsbildbericht

Haltung 1293816101

Oberer Schacht 12938161

Unterer Schacht 12938048

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Zum Welleken

Insp.datum 09.04.2021

Dimension 300 / 300

Kanalart Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Anfang (1): Pos: 12;
Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge =
1000mm, an Verbindung

Foto 983

Video 00:01:04

Entf. in Fließr. 0,00 m

Zustand BAC.A

Position 12

Datenträger

Verbindung



(1): Pos: 12; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 1000mm, an
Verbindung

Foto 984

Video 00:01:28

Entf. in Fließr. 0,60 m

Zustand BAC.A

Position 12

Datenträger

Verbindung



Haltungsbildbericht

Haltung 1293816101

Oberer Schacht 12938161

Unterer Schacht 12938048

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Zum Welleken

Insp.datum 09.04.2021

Dimension 300 / 300

Kanalart Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12; Infiltration, tropfend

Foto 985

Video 00:05:18

Entf. in Fließr. 15,50 m

Zustand BBF.B

Position 12

Datenträger

