

Haltungs-Stammdaten

Haltung 1394407001

Oberer Schacht 13944070

Unterer Schacht 13944072

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 48.36 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1966
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Strang
Überschwem.geb. Nein
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 95.880 mNN
Sohlhöhe unten 95.720 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713944072
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 1394407001

Oberer Schacht 13944070

Unterer Schacht 13944072

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 48.36 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1966
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Strang
Überschwem.geb. Nein
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 95.880 mNN
Sohlhöhe unten 95.720 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713944072
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 18.01.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 48.40 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Wetter kein Niederschlag
Temperatur 3 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:09	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
376	00:00:41	0.00	BAB.B.B		Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 2mm
	00:03:07	9.60	BCA.A.A		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:04:34	16.30	BCA.A.A		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
377	00:05:53	18.10	BAC.A	A	Pos: 6 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 500mm, an Verbindung
	00:06:39	21.40	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
378	00:07:43	23.20	BAC.A		Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 500mm
	00:09:45	37.10	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:12:24	43.70	BCA.A.A		Pos: 12; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm

Haltungsbericht

Haltung 1394407001

Oberer Schacht 13944070

Unterer Schacht 13944072

Inspektion 18.01.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 48.40 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice
GmbH

Wetter kein Niederschlag

Temperatur 3 °C

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
379	00:11:56	43.70	BAC.A	A	Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung
380	00:14:26	48.30	BAB.B.B		Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm
	00:14:47	48.40	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 1394407001

Oberer Schacht 13944070

Unterer Schacht 13944072

Insp.datum

18.01.2021

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 48.36 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 48.40 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

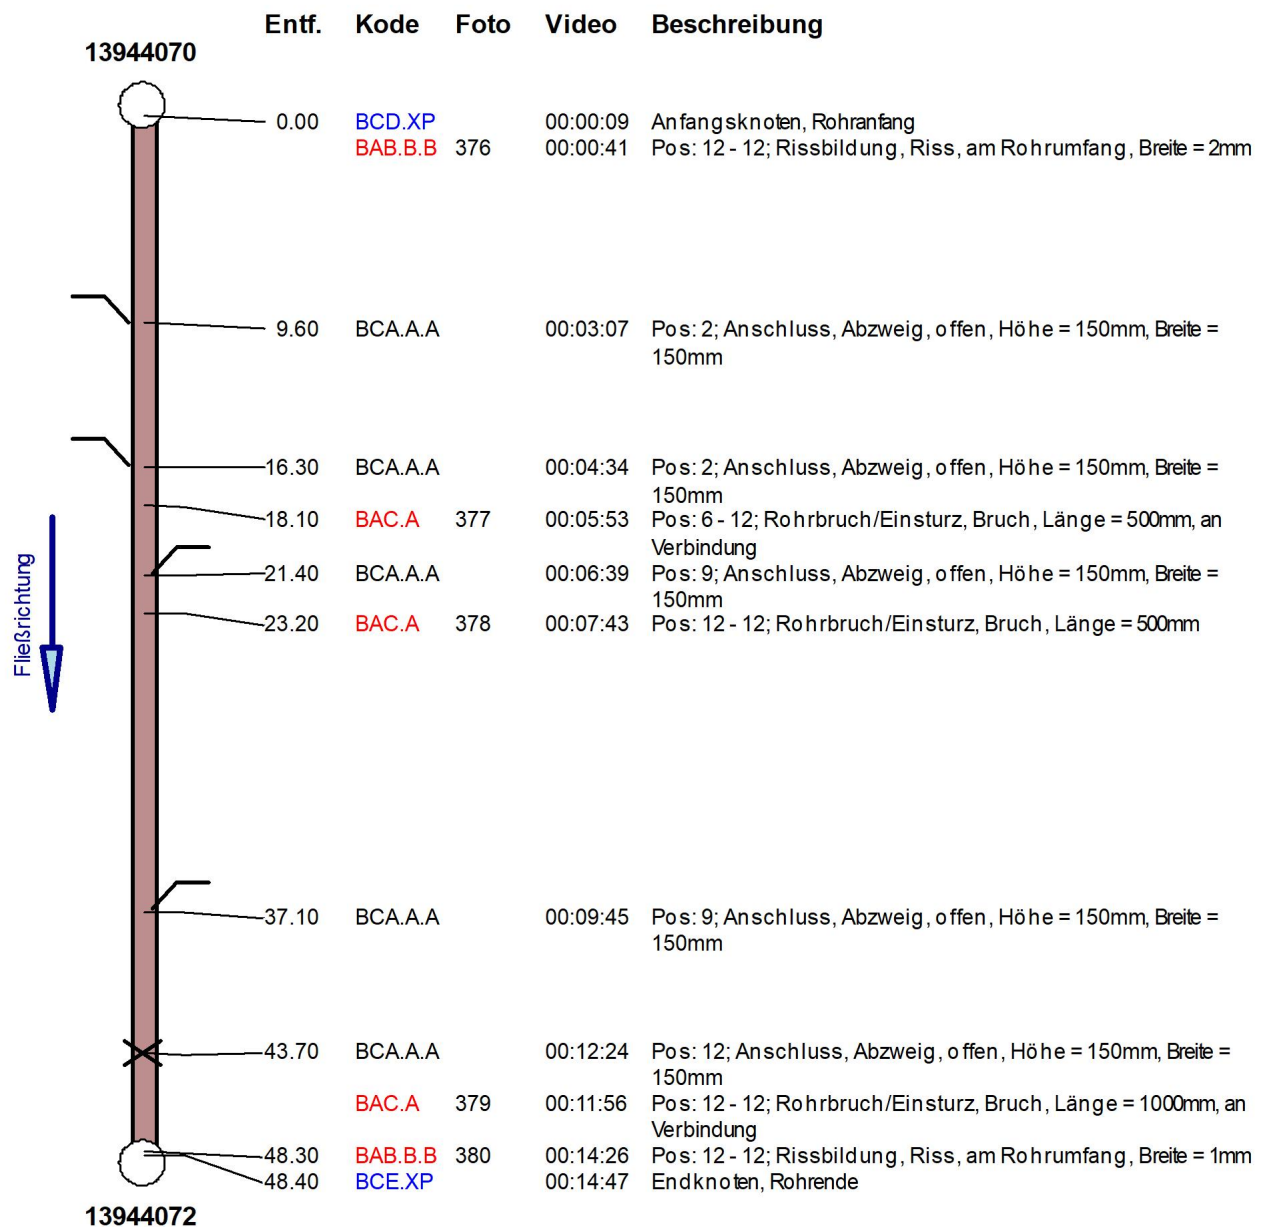

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407001

Oberer Schacht 13944070

Unterer Schacht 13944072

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 2mm

Foto 376


Video 00:00:41

Entf. in Fließr. 0.00 m

Zustand BAB.B.B

Position 12 - 12

Datenträger

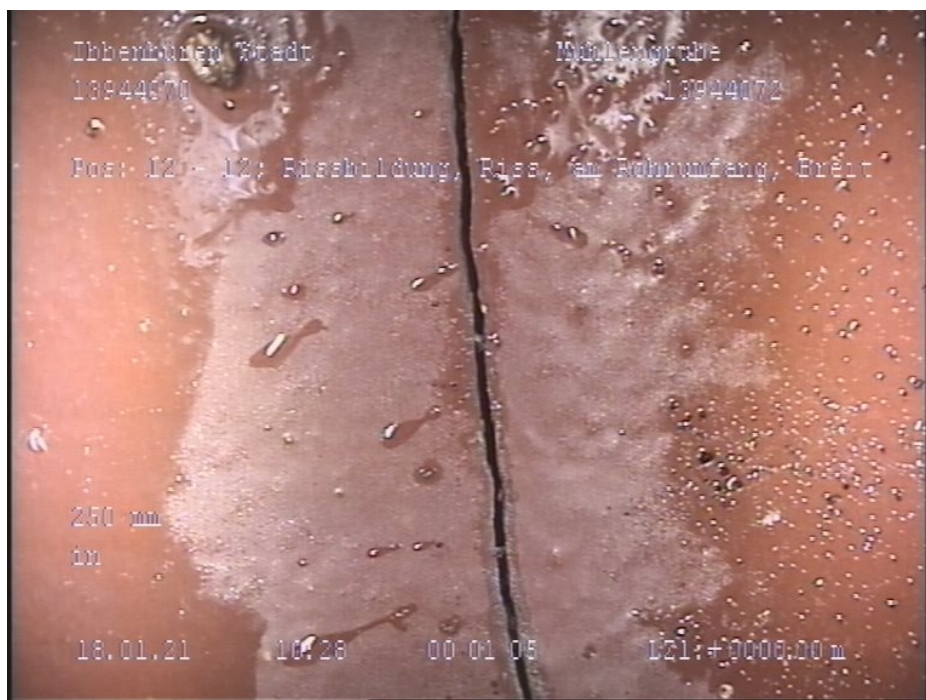

Pos: 6 - 12; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 500mm, an
Verbindung

Foto 377

Video 00:05:53


Entf. in Fließr. 18.10 m

Zustand BAC.A

Position 6 - 12

Datenträger

Verbindung

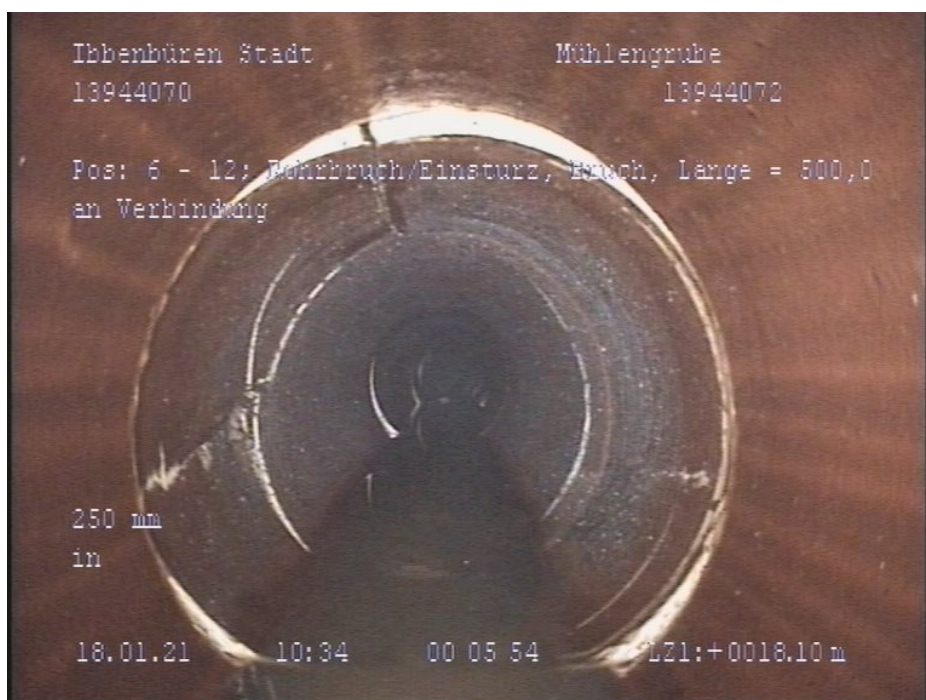

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407001

Oberer Schacht 13944070

Unterer Schacht 13944072

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 500mm

Foto 378


Video 00:07:43

Entf. in Fließr. 23.20 m

Zustand BAC.A

Position 12 - 12

Datenträger

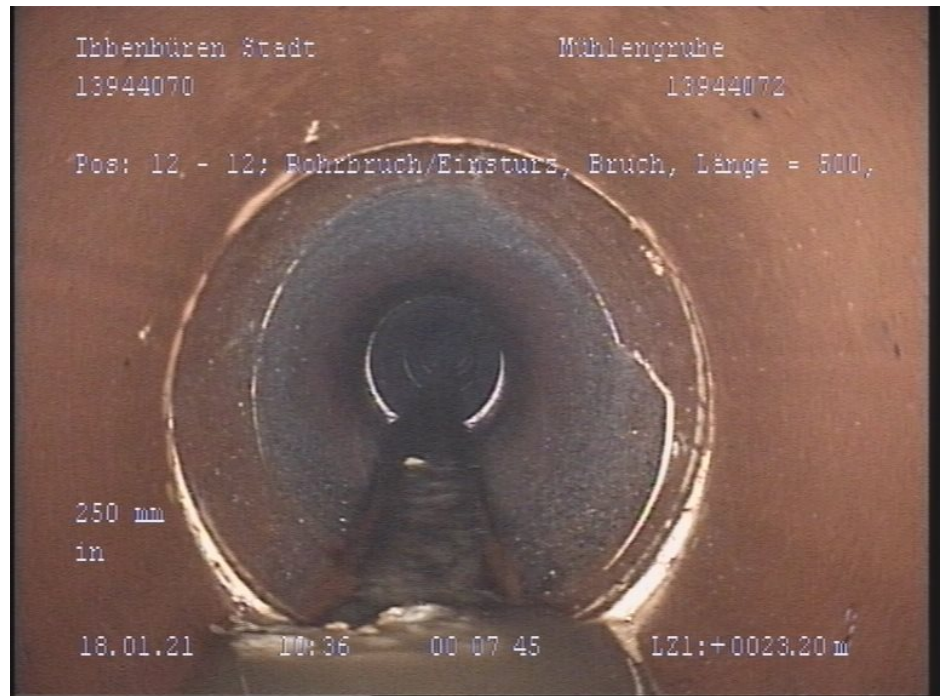

Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 1000mm, an
Verbindung

Foto 379

Video 00:11:56


Entf. in Fließr. 43.70 m

Zustand BAC.A

Position 12 - 12

Datenträger

Verbindung

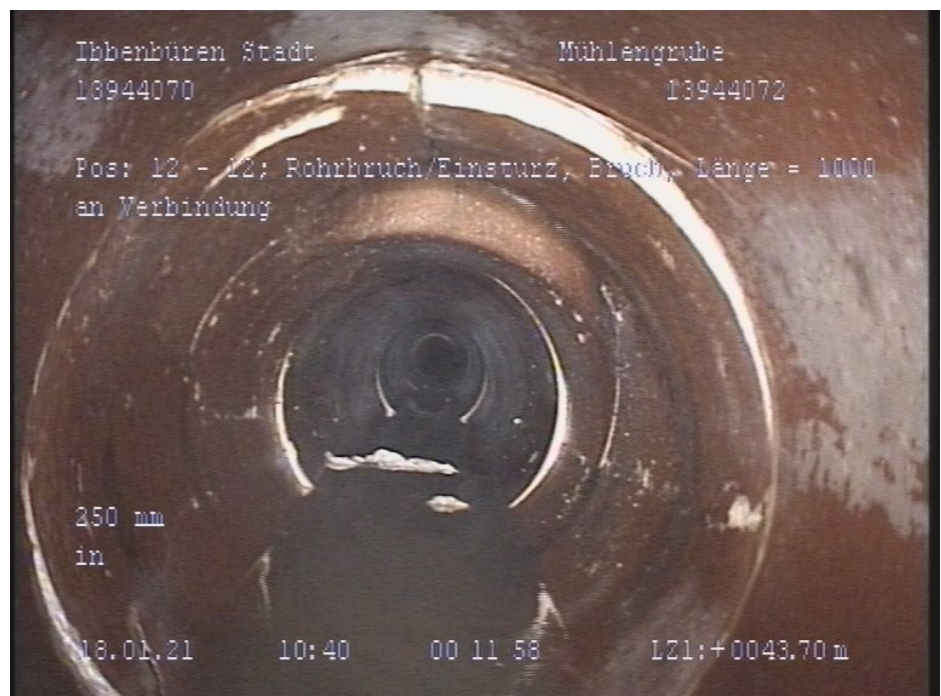

Haltungsbildbericht

Haltung	1394407001	Insp.datum	18.01.2021
Oberer Schacht	13944070	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	13944072	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube		

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 1mm

Foto	380
Video	00:14:26
Entf. in Fließr.	48.30 m
Zustand	BAB.B.B
Position	12 - 12
Datenträger	

