

Haltungs-Stammdaten

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 51.80 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1966
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Strang
Überschwem.geb. Nein
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 95.720 mNN
Sohlhöhe unten 94.260 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713944074
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 51.80 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1966
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Strang
Überschwem.geb. Nein
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 95.720 mNN
Sohlhöhe unten 94.260 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713944074
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 18.01.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 46.50 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Wetter kein Niederschlag
Temperatur 3 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:10	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
381	00:01:06	0.00	BAB.B.B		Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm
	00:02:16	4.80	BCA.A.A		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:05:03	17.20	BCA.A.A		Pos: 1; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
382	00:10:43	36.80	BAB.B.B	A	Pos: 2 - 8; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm, an Verbindung
383	00:11:14	36.90	BAB.B.A	A	Pos: 12; Rissbildung, Riss, in Längsrichtung, Breite = 2mm, an Verbindung
384	00:12:12	38.10	BAB.B.D		Anfang (1): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, gewunden oder spiralförmig, Breite = 2mm

Haltungsbericht

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Inspektion 18.01.2021

Insp.-Richtung	In Fließrichtung	Inspekteur	C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Inspektionslänge	46.50 m	Wetter	kein Niederschlag
Bezugspunkt Entf.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	Temperatur	3 °C
Inspektionsart	selbstfahrende Kamera	Reinigung	Ja
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Bemerkung		Datenträger	

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:12:55	41.10	BAB.B.D		Ende (1): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, gewunden oder spiralförmig, Breite = 2mm
	00:13:06	41.40	BCA.A.B		Pos: 9; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
385	00:14:55	44.80	BAB.B.B	A	Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm, an Verbindung
	00:16:58	46.40	BCA.A.A		Pos: 12; Anschluss, Abzweig, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
386	00:16:36	46.40	BAC.A	A	Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung
387	00:18:23	46.50	BDC.Y		Inspektion abgebrochen, Abbruch der Inspektion, Kamera kommt nicht weiter Scherbenbildung

Gegenuntersuchung 18.01.2021

Insp.-Richtung	Gegen Fließrichtung	Inspekteur	C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Inspektionslänge	4.60 m	Wetter	kein Niederschlag
Gesamtinsp.länge	51.10 m	Temperatur	3 °C
Bezugspunkt Entf.	Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)	Reinigung	Ja
Inspektionsart	selbstfahrende Kamera	Wasserhaltung	keine Maßnahme getroffen
Insp.-Verfahren	TV-Untersuchung	Datenträger	
Bemerkung			

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:26	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
390	00:01:35	2.70	BAC.A	A	Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 500mm, an Verbindung
391	00:02:04	4.60	BDC.Z		Inspektion abgebrochen, anderer Grund, Gegenseite erreicht

Haltungsgrafik

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Insp.datum

18.01.2021

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 51.80 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 51.10 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

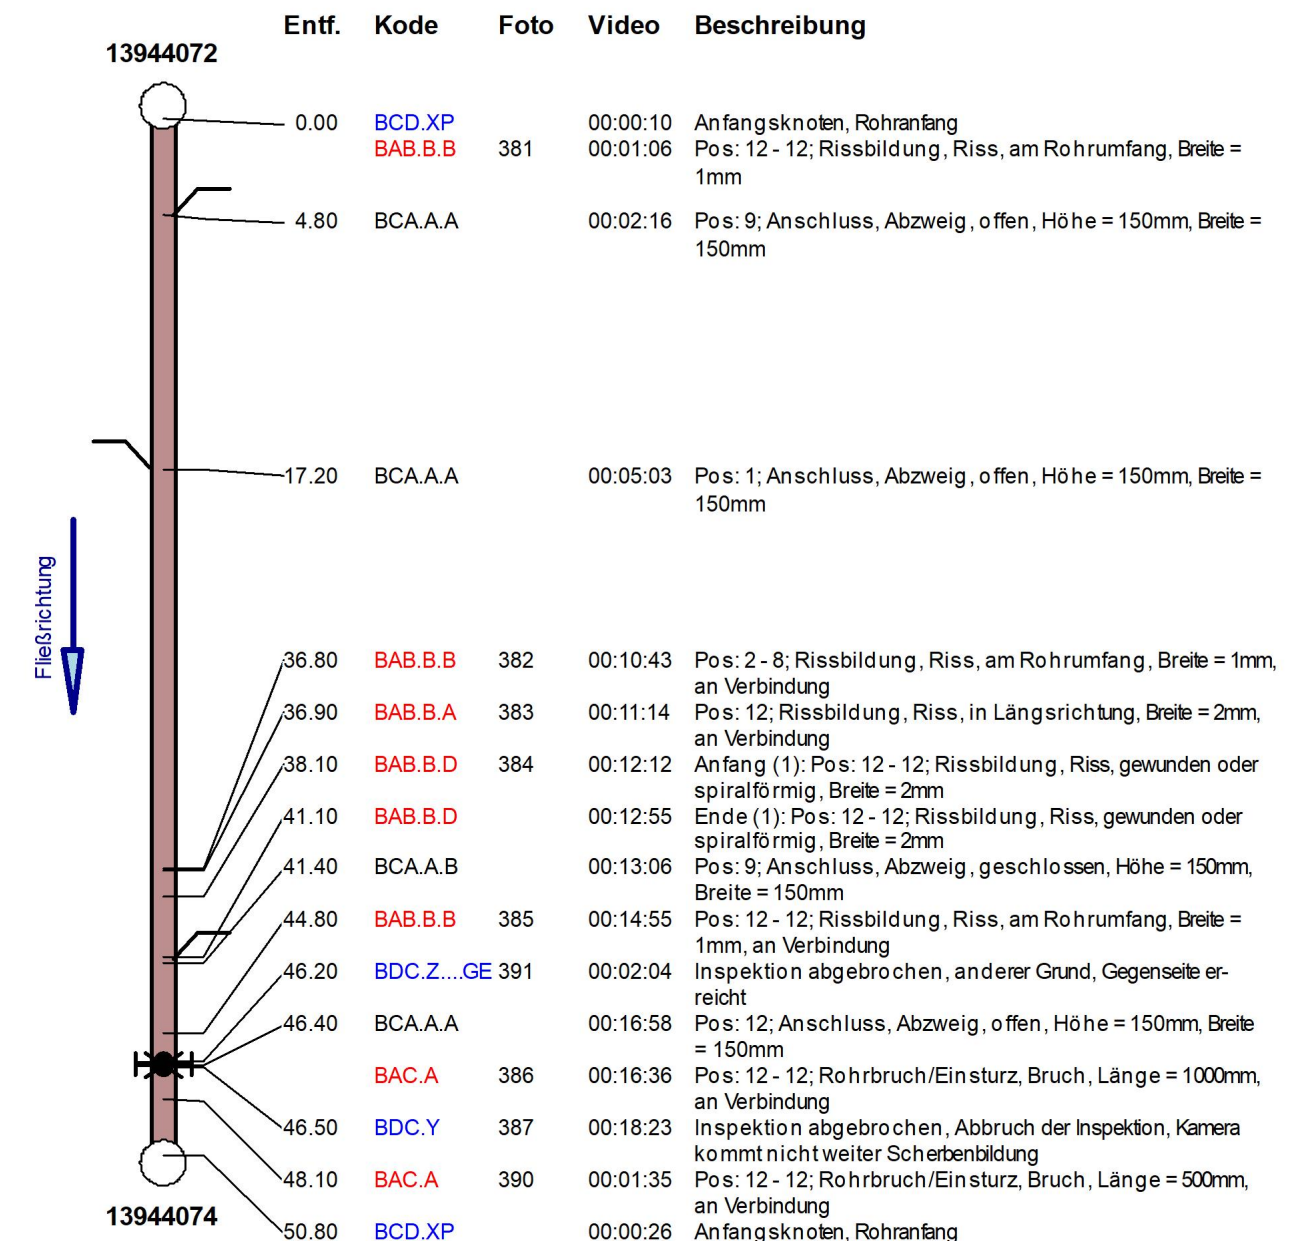

Haltungsbildbericht

Haltung **1394407201**
Oberer Schacht 13944072
Unterer Schacht 13944074
Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum 18.01.2021
Dimension 250 / 250
Kanalart Schmutzwassersystem,
 Freispiegelabfluss im
 geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am
 Rohrumfang, Breite = 1mm


Foto **381**
Video 00:01:06
Entf. in Fließr. 0.00 m
Zustand **BAB.B.B**
Position 12 - 12
Datenträger



Pos: 2 - 8; Rissbildung, Riss, am
 Rohrumfang, Breite = 1mm, an
 Verbindung

Foto **382**
Video 00:10:43
Entf. in Fließr. 36.80 m
Zustand **BAB.B.B**
Position 2 - 8
Datenträger

Verbindung

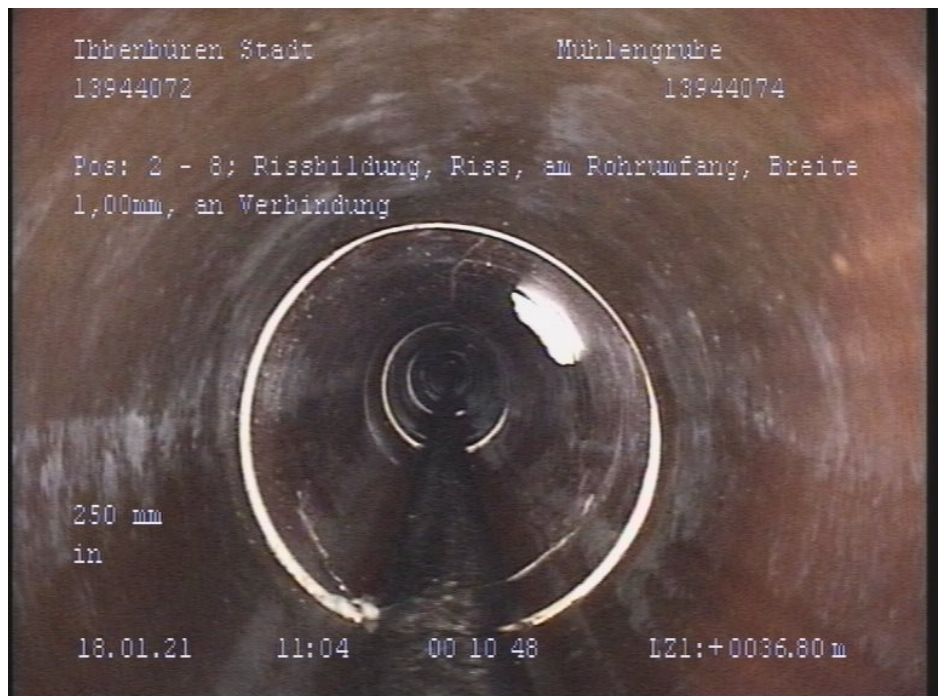

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12; Rissbildung, Riss, in
Längsrichtung, Breite = 2mm, an
Verbindung

Foto 383

Video 00:11:14


Entf. in Fließr. 36.90 m

Zustand BAB.B.A

Position 12

Datenträger

Verbindung

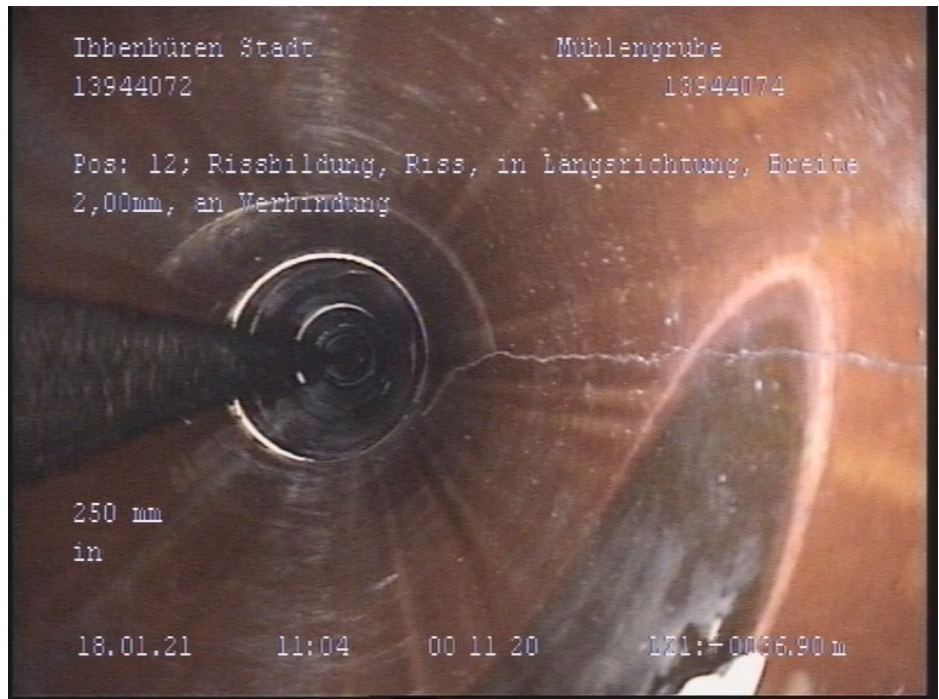

Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, gewunden oder
spiralförmig, Breite = 2mm

Foto 384

Video 00:12:12

Entf. in Fließr. 38.10 m

Zustand BAB.B.D

Position 12 - 12

Datenträger




Haltungsbildbericht

Haltung	1394407201	Insp.datum	18.01.2021
Oberer Schacht	13944072	Dimension	250 / 250
Unterer Schacht	13944074	Kanalart	Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Ortsteil/Straße	Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube		

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm, an Verbindung

Foto	385
Video	00:14:55
Entf. in Fließr.	44.80 m
Zustand	BAB.B.B
Position	12 - 12
Datenträger	


Verbindung

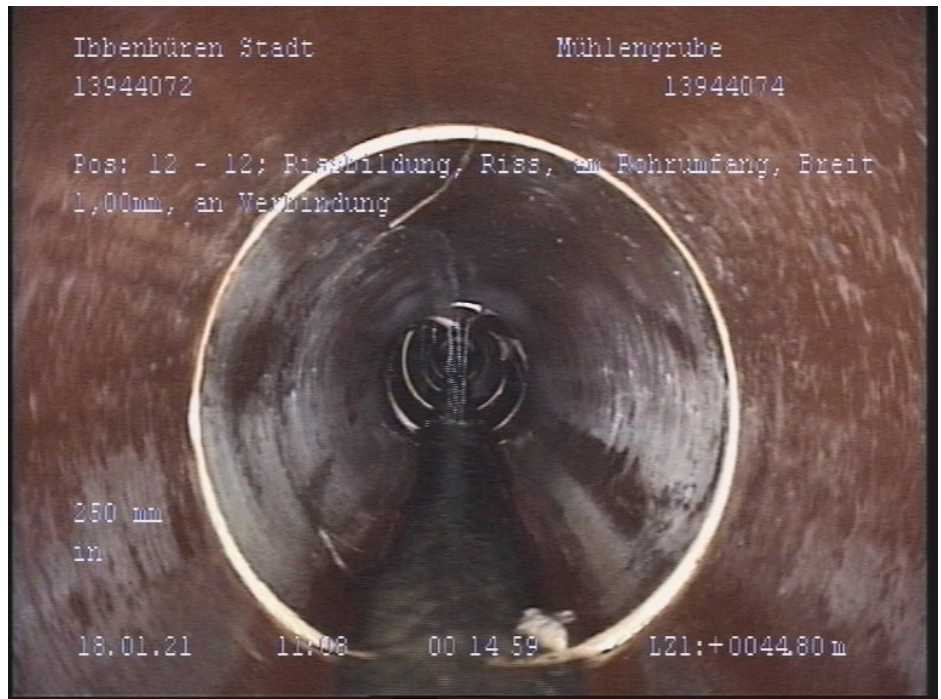

Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 1000mm, an Verbindung

Foto	386
Video	00:16:36
Entf. in Fließr.	46.40 m
Zustand	BAC.A
Position	12 - 12
Datenträger	

Verbindung

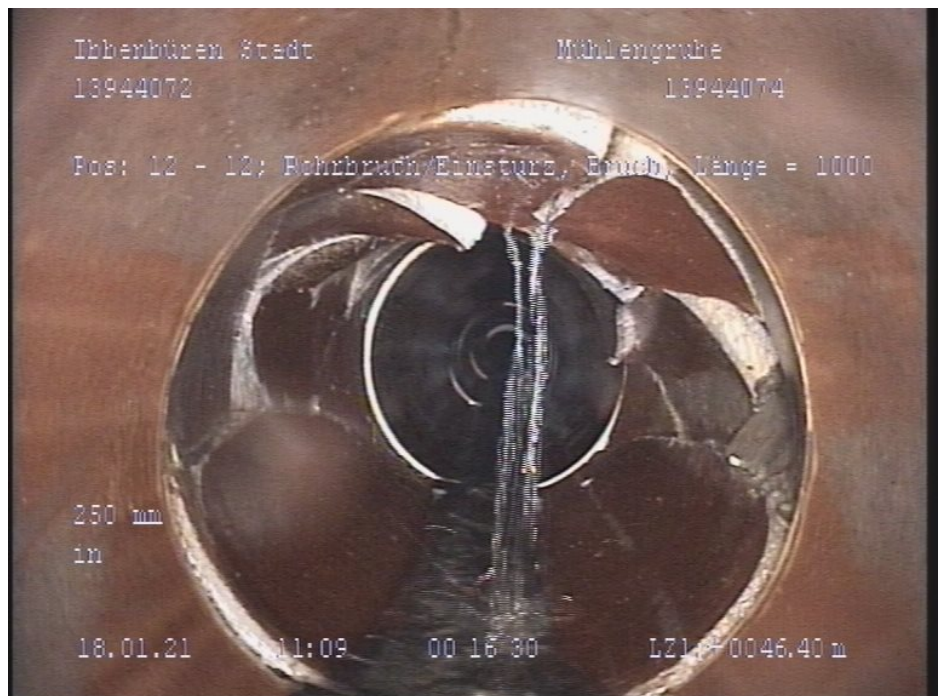

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Inspektion abgebrochen, Abbruch
der Inspektion, Kamera kommt nicht
weiter Scherbenbildung

Foto 387


Video 00:18:23

Entf. in Fließr. 46.50 m

Zustand BDC.Y

Position

Datenträger

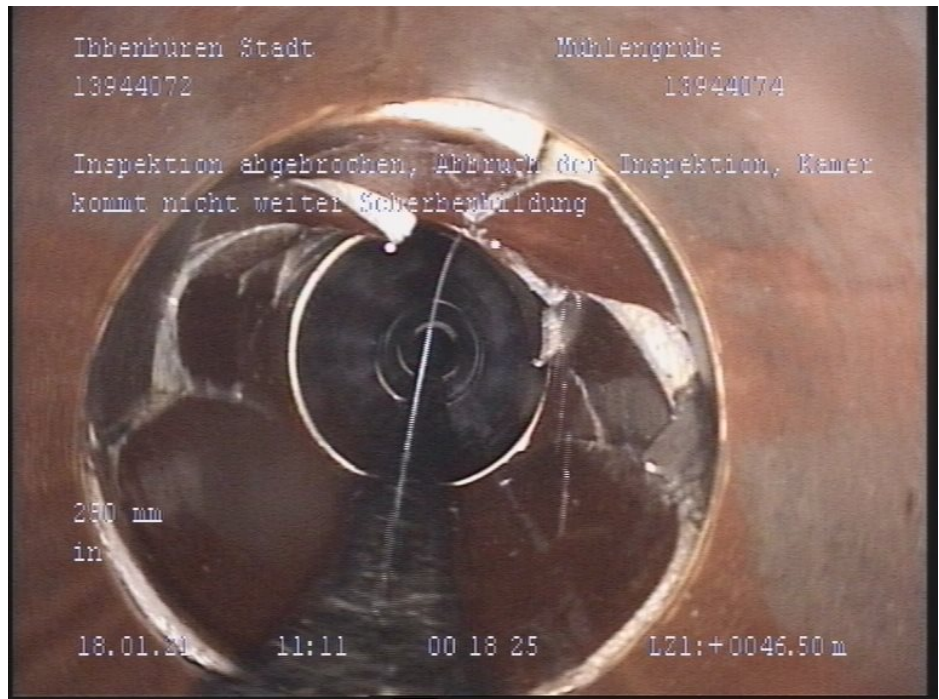

Pos: 12 - 12; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 500mm, an
Verbindung

Foto 390

Video 00:01:35


Entf. gegen Fließr. 2.70 m

Zustand BAC.A

Position 12 - 12

Datenträger

Verbindung
Gegenuntersuchung

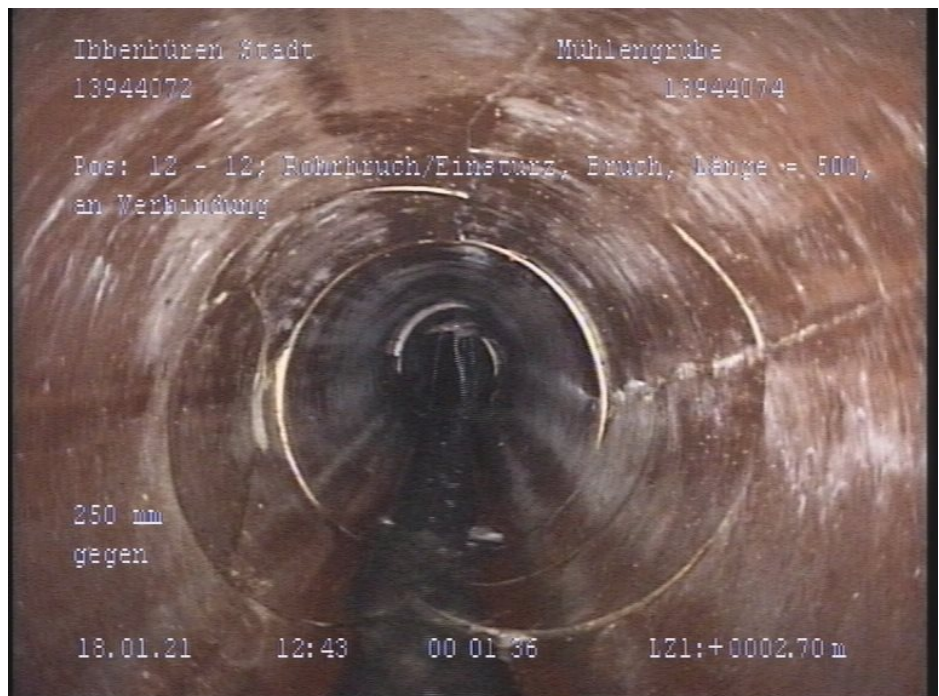

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407201

Oberer Schacht 13944072

Unterer Schacht 13944074

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Inspektion abgebrochen, anderer
Grund, Gegenseite erreicht

Foto 391

Video 00:02:04

Entf. gegen Fließr. 4.60 m

Zustand BDC.Z

Position

Datenträger

Gegenuntersuchung

