

Haltungs-Stammdaten

Haltung 1394407401

Oberer Schacht 13944074

Unterer Schacht 13944076

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 51.11 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss
im geschlossenen Profil
Baujahr 1966
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Strang
Überschwem.geb. Nein
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 94.260 mNN
Sohlhöhe unten 92.560 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713944076
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Haltungsbericht

Haltung 1394407401

Oberer Schacht 13944074

Unterer Schacht 13944076

Stammdaten allgemein

Haltungslänge 51.11 m
Kanalart Schmutzwassersystem, Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil
Baujahr 1966
Material Steinzeug
Auskleidung
Status vorhanden (in Betrieb)
Kommentar

Lage

Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Strang
Überschwem.geb. Nein
Lage Oberfläche Fahrbahn/Hoffläche fließender Verkehr
Kommentar

Geometrie

Profilart Kreisprofil
Breite 250 mm
Höhe 250 mm
Rohrlänge
Sohlhöhe oben 94.260 mNN
Sohlhöhe unten 92.560 mNN
Aussendurchm.
SDR

Umweltparameter

Abw.art Medium Regenwasser
AbwasserartWGS
Grundw.abstand
Wasserschutz
Bodenart

Sonstiges

Alte Objektbez. 345713944076
DMP-Länge
Funktion Haltung, Transportkanal
Druckverfahren
Nenndruck
Eigentum

Inspektion 18.01.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung
Inspektionslänge 51.30 m
Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten (Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung, Auslass, etc.)
Inspektionsart selbstfahrende Kamera
Insp.-Verfahren TV-Untersuchung
Bemerkung

Inspekteur C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Wetter kein Niederschlag
Temperatur 3 °C
Reinigung Ja
Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen
Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
	00:00:10	0.00	BCD.XP		Anfangsknoten, Rohranfang
392	00:00:44	0.00	BAB.B.B		Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am Rohrumfang, Breite = 1mm
393	00:03:43	4.50	BAB.B.C	A	Anfang (1): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 2mm, an Verbindung
394	00:04:54	5.80	BAB.C.A	A	Pos: 6; Rissbildung, klaffender Riss, in Längsrichtung, Breite = 5mm, an Verbindung
	00:05:20	6.20	BAB.B.C	A	Ende (1): Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, komplex, Breite = 2mm, an Verbindung
	00:08:27	26.50	BCA.E.A		Pos: 1; Anschluss, einfacher Anschluss, gemeißelt, offen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm

Haltungsbericht

Haltung 1394407401

Oberer Schacht 13944074

Unterer Schacht 13944076

Inspektion 18.01.2021

Insp.-Richtung In Fließrichtung

Inspektionslänge 51.30 m

Bezugspunkt Entf. Innenseite der Wand am Anfangsknoten
(Schacht, Bauwerk, Inspektionsöffnung,
Auslass, etc.)

Inspektionsart selbstfahrende Kamera

Insp.-Verfahren TV-Untersuchung

Bemerkung

Inspekteur C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice
GmbH

Wetter kein Niederschlag

Temperatur 3 °C

Reinigung Ja

Wasserhaltung keine Maßnahme getroffen

Datenträger

Foto	Video	Entf./m	Zustand	V	Beschreibung
395	00:09:04	26.50	BAG		Pos: 1 - 6; Einragender Anschluss, einragende Länge = 10%
396	00:09:40	26.50	BAC.A	A	Pos: 2 - 10; Rohrbruch/Einsturz, Bruch, Länge = 500mm, an Verbindung
	00:10:13	28.60	BCA.A.B		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:12:13	39.90	BCA.A.B		Pos: 2; Anschluss, Abzweig, geschlossen, Höhe = 150mm, Breite = 150mm
	00:14:27	51.30	BCE.XP		Endknoten, Rohrende

Haltungsgrafik

Haltung 1394407401

Oberer Schacht 13944074

Unterer Schacht 13944076

Insp.datum

18.01.2021

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil


Stammdaten

Haltungslänge 51.11 m
Ortsteil Ibbenbüren Stadt
Straße Mühlengrube
Material Steinzeug
Profilart Kreisprofil
Dimension [mm] 250 / 250

Inspektion

Insp.-Länge 51.30 m
Insp.-Richtung In Fließrichtung
Firma / Operator C. Pohlmann Nyenhuis Umweltservice GmbH
Datenträger
Kommentar

Darstellungsrichtung: In Untersuchungsrichtung

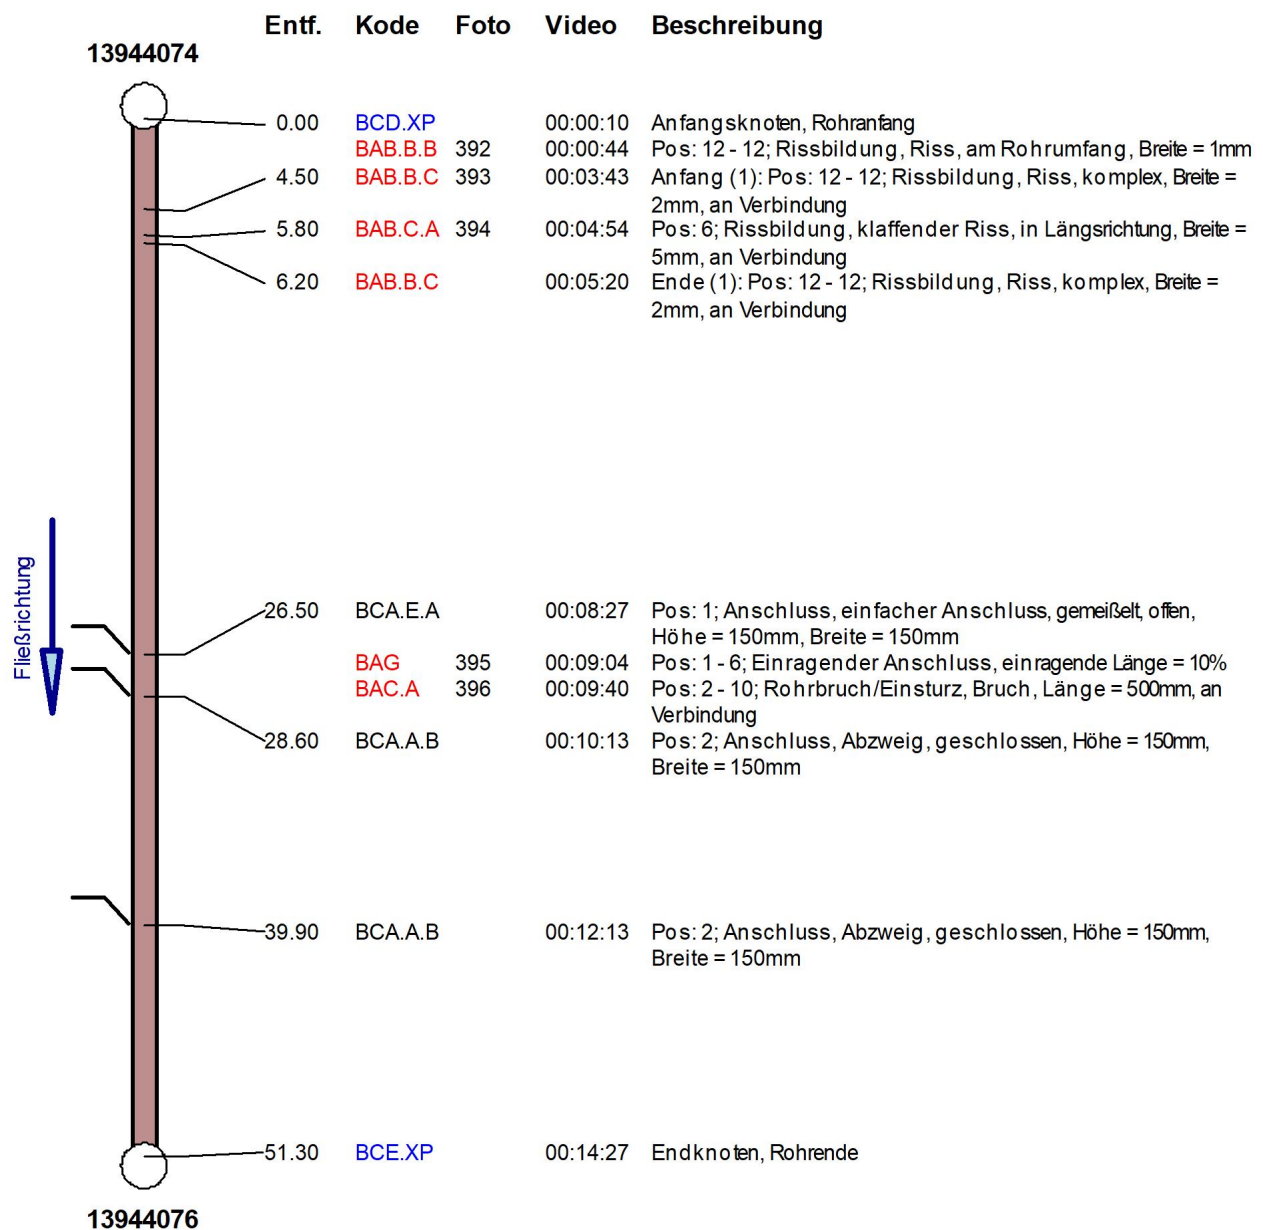

Haltungsbildbericht


Haltung **1394407401**
Oberer Schacht 13944074
Unterer Schacht 13944076
Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum 18.01.2021
Dimension 250 / 250
Kanalart Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 12 - 12; Rissbildung, Riss, am
Rohrumfang, Breite = 1mm

Foto **392**

Video 00:00:44
Entf. in Fließr. 0.00 m
Zustand **BAB.B.B**
Position 12 - 12
Datenträger

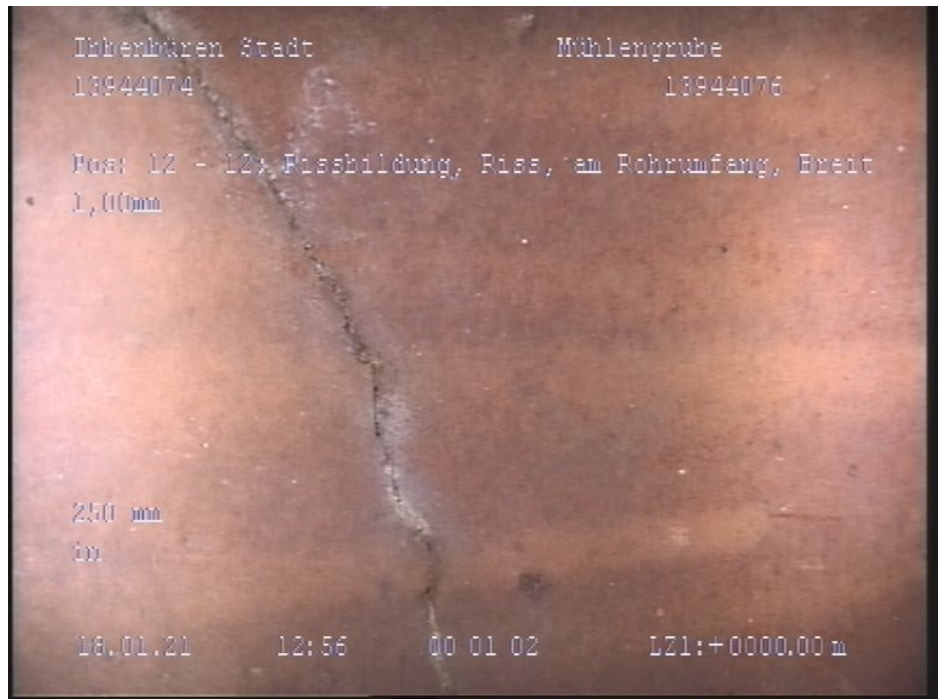


Anfang (1): Pos: 12 - 12;
Rissbildung, Riss, komplex, Breite =
2mm, an Verbindung

Foto **393**

Video 00:03:43
Entf. in Fließr. 4.50 m
Zustand **BAB.B.C**
Position 12 - 12
Datenträger

Verbindung

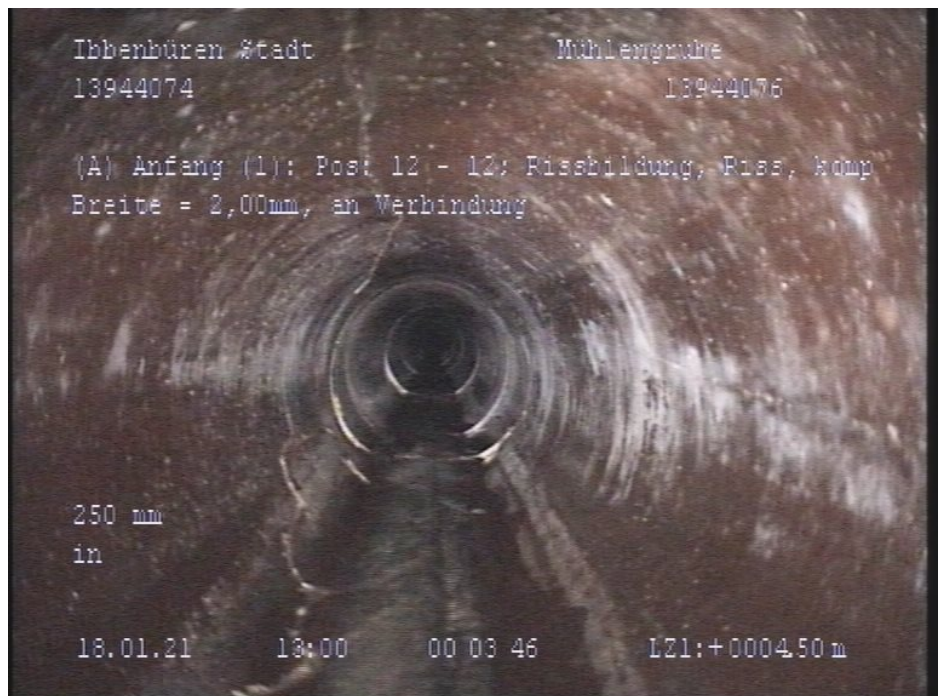

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407401

Oberer Schacht 13944074

Unterer Schacht 13944076

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 6; Rissbildung, klaffender Riss,
in Längsrichtung, Breite = 5mm, an
Verbindung

Foto 394

Video 00:04:54

Entf. in Fließr. 5.80 m

Zustand BAB.C.A

Position 6

Datenträger

Verbindung



Pos: 1 - 6; Einragender Anschluss,
einragende Länge = 10%

Foto 395


Video 00:09:04

Entf. in Fließr. 26.50 m

Zustand BAG

Position 1 - 6

Datenträger

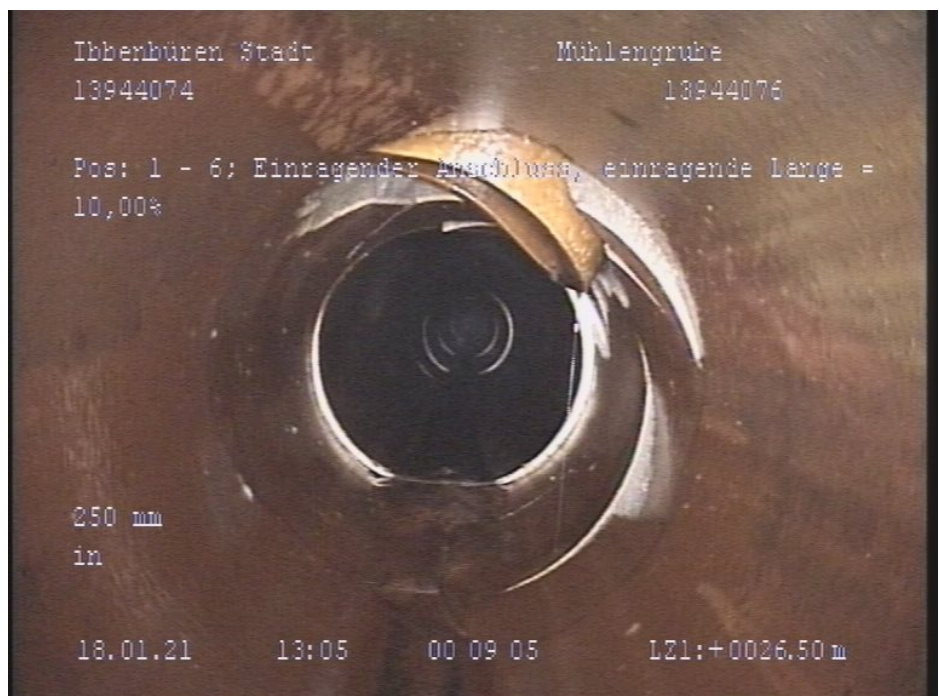

Haltungsbildbericht

Haltung 1394407401

Oberer Schacht 13944074

Unterer Schacht 13944076

Ortsteil/Straße Ibbenbüren Stadt / Mühlengrube

Insp.datum

18.01.2021

Dimension

250 / 250

Kanalart

Schmutzwassersystem,
Freispiegelabfluss im
geschlossenen Profil

Pos: 2 - 10; Rohrbruch/Einsturz,
Bruch, Länge = 500mm, an
Verbindung

Foto 396

Video 00:09:40

Entf. in Fließr. 26.50 m

Zustand BAC.A

Position 2 - 10

Datenträger

Verbindung

