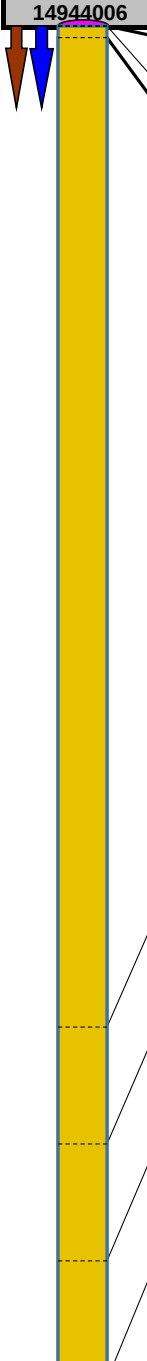
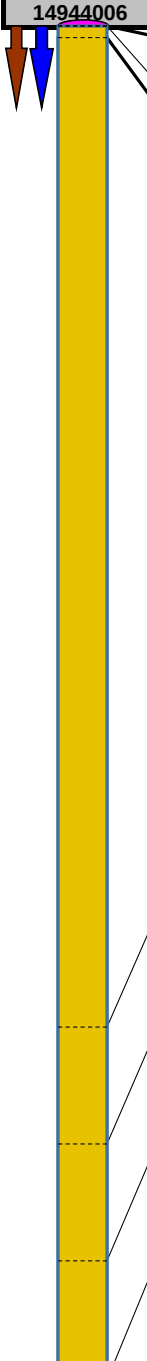


Ort/Straße	Ibbenbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494400601	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14944006		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14944004		Haltungslänge	4,60 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	92,30 m	
Unters.-länge	46,40 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	3	
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB B B (2,00)	
					280

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	0,00	00:00:28	BAF DE A1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1	3	
	0,00	00:00:19	BCD XP		Anfangsknoten - Rohranfang						
	0,50	00:00:45	BAI Z A2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring	2,00 %				1	1
					"Dichtmasse"						
					Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %						
	32,90	00:04:48	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1	3	
	33,90	00:05:08	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1	3	
	34,90	00:05:30	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1	3	
	36,00	00:05:52	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00 mm		3	1	3	

Ort/Straße	Ibberbüren Alpenstraße		Datenträger	H035	
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		Profiltyp/Material	Kreisprofil Steinzeug	
Haltung	1494400601	Baujahr: 1962			
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem					
Zulauf	14944006		Profilhöhe/breite	200	
Ablauf	14944004		Haltungslänge	4,60 m	
			Rohrlänge	keine Stammdaten	
Unters.-datum	31.03.2017		Schadenslänge	92,30 m	
Unters.-länge	46,40 m	0,90 m	Haltungsklasse/-zahl	3	
Unters.-richtung	von oben		maßgebender Schaden	BAB B B (2,00)	
					280

	Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
								D	S	B	Max
	37,10	00:06:15	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00	mm	3	1		3
	38,10	00:06:39	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00	mm	3	1		3
	43,20	00:07:28	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00	mm	3	1		3
	45,30	00:07:57	BAB BB	12-12	Rissbildung - Riss - Risslinien an der Rohrwand erkennbar, Segmente noch am Platz - am Rohrumfang - ein Riss oder Bruch, der im Wesentlichen am Rohrumfang verläuft Breite des Risses in mm. Die Quantifizierung erfolgt für Werte kleiner 1 mm mit einer Nachkommastelle. 2,00 mm	2,00	mm	3	1		3
	46,40	00:08:26	BAI Z B2	12-12	Einragendes Dichtungsmaterial - Dichtring "Dichtmasse" Querschnittsminderung in Prozent, wenn es sich bei der Dichtung nicht um einen Dichtring handelt. 2,00 %	2,00	%			1	1
	46,40	00:08:22	BAF DE B1	07-05	Oberflächenschaden - Zuschlagstoffe einragend - nicht eindeutig feststellbar			3	1		3
	46,40	00:08:32	BCE XP		Endknoten - Rohrende						

Ort/Straße	Ibberbüren Alpenstraße	Datenträger	H035
Firma	FA. Ahlert / Cieslicki		
Haltung	1494400601	Baujahr: 1962	Profiltyp/Material Kreisprofil Steinzeug
KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem			
Zulauf	14944006	Profilhöhe/breite	200
Ablauf	14944004	Haltungslänge	4,60 m
		Rohrlänge	keine Stammdaten
Unters.-datum	31.03.2017	Schadenslänge	92,30 m
Unters.-länge	46,40 m	Haltungsklasse/-zahl	3
Unters.-richtung	von oben	maßgebender Schaden	BAB B B (2,00)
			280

Station	Video	Kürzel	Lage am Umfang	Langtext	Quant. 1	Quant. 2	Schadensklasse			
							D	S	B	Max

		Zus.-Punkte			
		D	S	B	
Vorl. Schadensklassen		3	1	0	
Vorl. Schadenszahlen		200	10	0	
Entwässerungssystem	KS - Freispiegelabfluss im geschlossenen Profil, Schmutzwassersystem	30		40	
Abwasserart					
Schutzzone					
Grundwasserabstand					
Bodenart					
Lage am Umfang	12-12, (03-09 D:10 S:0 B:20, 09-03 D:0 S:10 B:0, Gesamt D:10 S:20 B:20)	10	20	20	
Lage an einer Verbindung	Nein				
Vorl. Objektzahl (OZV)	Maximale Einzelschadenszahl = 240	240	30	60	240
Schadenslängenzahl(SLZ)	0,3 je Punktschaden * max. Einzelschadenszahl + Länge Streckenschäden * max. Einzelschadenszahl = 0,3 * 8 * 240 + 92,3 * 240 = 22728				
Schadenslänge (SL)	SLZ/(OZV*Unters.-länge)=22728/(240*46,40)=2,0409 > 0,5 ----> 40				40
endg. Objektzahl (OZE)	Haltungszahl				280
endg. Objektklasse (OK)	Haltungsklasse				3